


# IBM @server xSeries 336

## System Guide

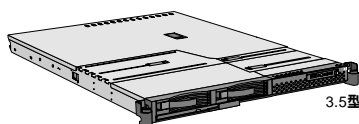

3.5型HDDモデル

このカタログに記載されているオプション・サポート状況および価格は、2005年10月19日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。表示金額は、事業者向けの本体価格であり消費税は含まれません。

### xSeries 336 IBM Express Portfolio Model Spec

モデル	xSeries 336 IBM® Express ポートフォリオ™対応モデル (5営業日以内に納品いたします。)	
タイプ	8837-PKT	
プリインストール/同梱されるOS	ラック(1U) <sup>1</sup>	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)
	タイプ	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ
	内部周波数	3GHz
	外部周波数	800MHz
	2次キャッシュ	2MB ECC (フルスピード)
チップセット	SMPアップグレード <sup>2</sup>	3GHz/2MB L2 (2Way)
		Intel E7520
主記憶 (PC2-3200 DDR2 SDRAM対応)	標準容量	1GB ECC RDIMM Chipkill
	DIMM装着状況	2 x 512MB
	DIMMソケット数(空き)	8(6)
	最大容量	16GB <sup>3</sup>
ビデオ サブシステム	SVGA (ATI-Radeon 7000M)	
ビデオ メモリー	16 MB	
ディスク インターフェース	タイプ	Ultra320 SCSI (オンボード、RAID 1機能付き)
	チャンネル数	1
	内部コネクタ	1
補助記憶装置 (内蔵)	外部コネクタ	0
	FDD	N/A
	標準HDD容量 <sup>4</sup>	72.8GB (36.4GB Ultra320 SCSI 15,000rpm x 2) <sup>7</sup>
	最大HDD容量 <sup>4</sup>	600GB <sup>9</sup>
ストレージ ベイ (空き)	DVD-ROM	8倍速 IDE
	5.25型スリムハイット	1(0)
	2.5型ホットスワップスリムハイット・ベイ	-
	3.5型ホットスワップスリムハイット・ベイ	2(0)
PCI-Xスロット (空き)	133MHz-64bit	フルサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠
	100MHz-64bit	Low-Profile, ハーフサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠
インターフェース	シリアル(16550A互換) x 1、USB2.0 x 3 (フロント x 1、リア x 2)、システム管理ポート x 1 キーボード、マウス、モニター	
ネットワーク インターフェース	デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5721 x2)	
システム管理機能	標準装備	
本体寸法 (mm)	440 (W) X 686 (D) X 43 (H)	
質量 (kg)	12.7 (最小構成)、15.6 (最大構成)	
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	1/2 (585W) (オートリスタート機能付 <sup>11</sup> )	
発熱量 (最大構成 / 出荷構成)	550W (1,878 Btu/Hr) / 172W (587 Btu/Hr)	
入力電力量 (最大/最小)	0.550kVA / 0.172kVA	
消費電力 (最大/出荷)	550W / 172W	
エネルギー消費効率 <sup>12</sup>	G区分、0.015	
サポートOS <sup>14</sup>	Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition、Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition、Windows Server™ 2003 Enterprise Edition、Windows Server™ 2003 Standard Edition、Windows Server™ 2003 Web Edition、Microsoft® Windows® 2000 Server (SP4)、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (SP4)、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86 <sup>13</sup> 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T <sup>13</sup> 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86 <sup>13</sup> 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for AMD64/EM64T <sup>13</sup> 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 2.1 for x86 <sup>13</sup> 、SUSE LINUX Enterprise Server 8.0(SP3) <sup>13</sup> 、SUSE LINUX Standard Server 8.0 <sup>13</sup> 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86(SP1以降) <sup>13</sup> 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD64/EX64T(SP1以降) <sup>13</sup> 、VMware® ESX Server 2.5	
添付ソフトウェア	IBM Director、ServerGuide	
付属品	電源コード (NEMA 5-15P x1、IEC320-C14 x1、C14-to dual C13 x1(PBJ/PKUのみ))、ラック・キット、インストール・ガイド、ユーザーズ・ガイド、ドキュメントCD/バック	
サービス	スタートアップ 90 無償キャンペーン適用対象 <sup>17</sup>	
保証期間	3年間部品/3年間翌営業日以降対応オンサイト修理 保証サービス (8時間 x 週5日/CRU <sup>15</sup> )	
保守料金 (4年目以降) <sup>16</sup>	65,000円 (税別) / 年	
IBMダイレクト価格 (税別)	294,000円	

<sup>1</sup> 1U = 約4.44センチ。

<sup>2</sup> SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。

<sup>3</sup> 2GBメモリーを8つ装着した場合。(標準で装着されているメモリーを取り外し、2GBメモリーに付け替える必要があります。)

<sup>4</sup> ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。

<sup>5</sup> RAID-5構成済み。

<sup>6</sup> RAID-1 + ホットスワップ構成済み。

<sup>7</sup> RAID-1構成済み。

<sup>8</sup> 2.5型73.4GBのスリム ハードディスクを4台装着した場合。

<sup>9</sup> 3.5型300GBのスリム ハードディスクを2台装着した場合。

<sup>10</sup> 標準で、ServeRAID-6i+が導入済みです。

<sup>11</sup> 電源障害 (停電等)からの復電時にサーバーが自動再始動する機能。

<sup>12</sup> エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。

<sup>13</sup> 基本OS部分のみ。

<sup>14</sup> これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。サポート情報は随時更新いたします。

<sup>15</sup> xSeriesの構成部品の一部は、お客様にて交換できるように設計されており、このような考えに基づいて設計された部品をCRU(CRU=Customer Replaceable Unit,以下CRU/お客様による交換可能部品)と呼びます。ハードウェア障害の場合、IBMハードウェア障害テクニカルセンターにご連絡をいただき故障内容などを確認させていただき、その電話での問題判別の結果、問題のある部分が一箇所に特定できその部品がCRUの場合、IBMはお客様に交換用のCRUを送付し、お客様ご自身で交換していただきます。(IBM技術員はお客様サイトへ訪問いたしません)


<sup>16</sup> 3年間翌営業日以降対応サービスです。システム装置は3年間のオンサイト保守および3年間の無料保守部品保証を含みます。4年目以降のオンサイト保守に関しては、保守オプションおよびService Pacで提供されます。

<sup>17</sup> 詳しくは下記URLをご参照ください。

<http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/ss90/>

# IBM @server xSeries 336

## System Guide

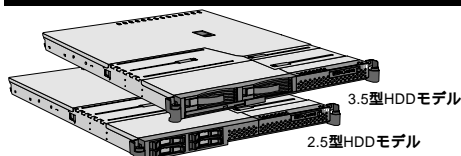

### xSeries 336 Spec


モデル	xSeries 336								
	8837-0WJ	8837-1VJ	8837-05J	8837-15J	8837-25J	8837-35J	8837-45J	8837-55J	
タイプ	ラック(1U) <sup>1</sup>								
同梱されるOS	-								
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)							
	タイプ	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ							
	2次キャッシュ	2MB ECC (フルスピード)							
	動作周波数	2.80GHz	3GHz	2.80GHz	3GHz	3.20GHz	3.40GHz	3.60GHz	3.80GHz
チップセット	フロント・サイド・バス	800MHz							
	SMPアップグレード <sup>2</sup>	2.80GHz (2Way)	3GHz (2Way)	2.80GHz (2Way)	3GHz (2Way)	3.20GHz (2Way)	3.40GHz (2Way)	3.60GHz (2Way)	3.60GHz (2Way)
		Intel E7520							
主記憶 (PC2-3200 DDR2 SDRAM対応)	標準容量	1GB ECC RDIMM non Chipkill <sup>3</sup>							
	DIMM装着状況	2 x 512MB							
	DIMMソケット数(空き)	8(6)							
	最大容量	16GB <sup>4</sup>							
ビデオ サブシステム	SVGA (ATI-Radeon 7000M)								
ビデオ メモリー	16 MB								
ディスク インターフェース	タイプ	Ultra320 SCSI (オンボード、RAID 1機能付き)							
	チャンネル数	1							
	内部コネクタ	1							
	外部コネクタ	0							
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	N/A							
	標準HDD容量	オープン					オープン		
	最大HDD容量 <sup>5</sup>	293.6GB <sup>6</sup>					600GB <sup>7</sup>		
	DVD-ROM	N/A					8倍速 IDE		
ストレージ ベイ (空き)	5.25型スリムハイット	N/A					1(0)		
	2.5型ホットスワップスリムハイット・ベイ	4(4)					-		
	3.5型ホットスワップスリムハイット・ベイ	-					2(2)		
PCI-Xスロット (空き)	133MHz-64bit	フルサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠							
	100MHz-64bit	Low-Profile、ハーフサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠							
インターフェース	シリアル(16550A互換) x 1、USB2.0 x 3 (フロント x 1、リア x 2)、システム管理ポート x 1 キーボード、マウス、モニター								
ネットワーク インターフェース	デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5721 x2)								
システム管理機能	標準装備								
本体寸法 (mm)	440 (W) X 686 (D) X 43 (H)								
質量 (kg)	12.7 (最小構成)、15.6 (最大構成)								
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	1/2 (585W) (オートリスタート機能付 <sup>8</sup> )								
発熱量 (最大構成 / 出荷構成)	550W (1,878 Btu/Hr) / 172W (587 Btu/Hr)								
入力電力量 (最大/最小)	0.550kVA / 0.172kVA								
消費電力 (最大/出荷)	550W / 172W								
エネルギー消費効率 <sup>9</sup>	G区分、0.016	G区分、0.015	G区分、0.016	G区分、0.015	G区分、0.014	G区分、0.014	G区分、0.013	G区分、0.013	
サポートOS <sup>10</sup>	Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition、Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition、 Windows Server™ 2003 Enterprise Edition、Windows Server™ 2003 Standard Edition、Windows Server™ 2003 Web Edition、 Microsoft® Windows® 2000 Server (SP4)、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (SP4)、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86 <sup>13</sup> 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T <sup>13</sup> 、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86 <sup>13</sup> 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for AMD64/EM64T <sup>13</sup> 、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 2.1 for x86 <sup>13</sup> 、SUSE LINUX Enterprise Server 8.0(SP3) <sup>13</sup> 、SUSE LINUX Standard Server 8.0 <sup>13</sup> 、 SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86(SP1以降) <sup>13</sup> 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD64/EX64T(SP1以降) <sup>13</sup> 、VMware® ESX Server 2.5								
添付ソフトウェア	IBM Director、ServerGuide								
付属品	電源コード (NEMA 5-15P x1、IEC320-C14 x1)、ラック・キット、 インストール・ガイド、ユーザーズ・ガイド、ドキュメント・CDパック								
サービス	スタートアップ 90 無償キャンペーン適用対象 <sup>14</sup>								
保証期間	3年間部品/3年間翌営業日以降対応オンサイト修理 保証サービス (8時間 x 週5日/CRU <sup>12</sup> )								
保守料金 (4年目以降) <sup>13</sup>	65,000円 (税別) / 年								
IBMダイレクト価格 (税別)	284,000円	306,000円	284,000円	306,000円	334,000円	356,000円	396,000円	438,000円	

1 1U = 約4.44センチ。  
2 SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。  
3 Chipkill機能非対応。  
4 2GBメモリーを8つ装着した場合。(標準で装着されているメモリーを取り外し、2GBメモリーに付け替える必要があります。)  
5 ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。  
6 2.5型73.4GBのスリム ハードディスクを4台装着した場合。  
7 3.5型300GBのスリム ハードディスクを2台装着した場合。  
8 電源障害 (停電等)からの復電時にサーバーが自動再始動する機能。  
9 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。  
10 これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。サポート情報は随時更新いたします。  
11 基本OS部分のみ。  
12 xSeriesの構成部品の一部は、お客様にて交換できるように設計されており、このような考えに基づいて設計された部品をCRU(CRU=Customer Replaceable Unit、以下CRUお客様による交換可能部品)と呼びます。ハードウェア障害の場合、IBMハードウェア障害テクニカルセンターにご連絡をいただき故障内容などを確認させていただき、その電話での問題判別の結果、問題のある部分が一通所に特定できる部品がCRUの場合、IBMはお客様に交換用のCRUを送付し、お客様ご自身で交換していただきます。(IBM技術員はお客様サイトへ訪問いたしません。)  
13 3年間翌営業日以降対応修理サービスです。システム装置は3年間のオンサイト保守および3年間の無料保守部品保証を含みます。4年目以降のオンサイト保守に関しては、保守オプションおよびService Pacで提供されます。  
14 詳しくは下記URLをご参照ください。  
<http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/ss90/>



# IBM @server xSeries 336

## System Guide

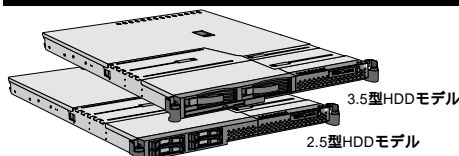


### xSeries 336 Spec

モデル		xSeries 336								
		8837-PPP	8837-PPH	8837-PPR	8837-PPD	8837-PPG	8837-PPF	8837-PPE	8837-PPT	8837-PPA
タイプ		ラック(1U) <sup>1</sup>								
同梱されるOS		Windows Server 2003 Standard Edition (32bit)							Red Hat Enterprise Linux ES 3 for x86	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)								
	タイプ	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ								
	2次キャッシュ	2MB ECC (フルスピード)								
	動作周波数	2.80GHz	3GHz	2.80GHz	3GHz	3.20GHz	3.40GHz	3.60GHz	3.80GHz	3.60GHz
	フロント・サイド・バス	800MHz								
チップセット	SMPアップグレード <sup>2</sup>	2.80GHz (2Way)	3GHz (2Way)	2.80GHz (2Way)	3GHz (2Way)	3.20GHz (2Way)	3.40GHz (2Way)	3.60GHz (2Way)	3.80GHz (2Way)	3.60GHz (2Way)
主記憶 (PC2-3200 DDR2 SDRAM対応)	標準容量	1GB ECC RDIMM non Chipkill <sup>3</sup>								
	DIMM装着状況	2 x 512MB								
	DIMMソケット数(空き)	8(6)								
	最大容量	16GB <sup>4</sup>								
ビデオ・サブシステム	SVGA (ATI-Radeon 7000M)									
ビデオ・メモリー	16 MB									
ディスク インターフェース	タイプ	Ultra320 SCSI (オンボード、RAID 1機能付き)								
	チャンネル数	1								
	内部コネクタ	1								
	外部コネクタ	0								
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	N/A								
	標準HDD容量	オープン			オープン					
	最大HDD容量 <sup>5</sup>	293.6GB <sup>6</sup>			600GB <sup>7</sup>					
	DVD-ROM	N/A			8倍速 IDE					
ストレージ ベイ (空き)	5.25型スリムハイト	N/A			1(0)					
	2.5型ホットスワップスリムハイト・ベイ	4(4)			-					
	3.5型ホットスワップスリムハイト・ベイ	-			2(2)					
PCI-Xスロット (空き)	133MHz-64bit	フルサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠								
	100MHz-64bit	Low-Profile、ハーフサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠								
インターフェース	シリアル(16550A互換) x 1、USB2.0 x 3 (フロント x 1、リア x 2)、システム管理ポート x 1 キーボード、マウス、モニター									
ネットワーク インターフェース	デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5721 x2)									
システム管理機能	標準装備									
本体寸法 (mm)	440 (W) X 686 (D) X 43 (H)									
質量 (kg)	12.7 (最小構成)、15.6 (最大構成)									
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	1/2 (585W) (オートリスタート機能付 <sup>8</sup> )									
発熱量 (最大構成 / 出荷構成)	550W (1,878 Btu/Hr) / 172W (587 Btu/Hr)									
入力電力量 (最大/最小)	0.550kVA / 0.172kVA									
消費電力 (最大/出荷)	550W / 172W									
エネルギー消費効率 <sup>9</sup>	G区分、0.016	G区分、0.015	G区分、0.016	G区分、0.015	G区分、0.014	G区分、0.014	G区分、0.013	G区分、0.013	G区分、0.013	
サポートOS <sup>10</sup>	Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition、Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition、 Windows Server™ 2003 Enterprise Edition、Windows Server™ 2003 Standard Edition、Windows Server™ 2003 Web Edition、 Microsoft® Windows® 2000 Server (SP4)、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (SP4)、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86 <sup>13</sup> 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T <sup>13</sup> 、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86 <sup>13</sup> 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for AMD64/EM64T <sup>13</sup> 、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 2.1 for x86 <sup>13</sup> 、SUSE LINUX Enterprise Server 8.0(SP3) <sup>13</sup> 、SUSE LINUX Standard Server 8.0 <sup>13</sup> 、 SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86(SP1以降) <sup>13</sup> 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD64/EX64T(SP1以降) <sup>13</sup> 、VMware® ESX Server 2.5									
添付ソフトウェア	IBM Director、ServerGuide									
付属品	電源コード (NEMA 5-15P x1、IEC320-C14 x1)、ラック・キット、 インストール・ガイド、ユーザース・ガイド、ドキュメントCD/バック、プロダクトCD-ROM									
サービス	スタートアップ 90 無償キャンペーン適用対象 <sup>14</sup>									
保証期間	3年間部品/3年間翌営業日以降対応オンサイト修理 保証サービス (8時間 x 週5日/CRU <sup>12</sup> )									
保守料金 (4年目以降) <sup>13</sup>	65,000円 (税別) / 年									
IBMダイレクト価格 (税別)	364,000円	386,000円	364,000円	386,000円	414,000円	436,000円	476,000円	518,000円	523,000円	

1 1U=約4.44センチ。  
2 SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。  
3 Chipkill機能非対応。  
4 2GBメモリーを8つ装着した場合、(標準で装着されているメモリーを取り外し、2GBメモリーに付け替える必要があります。)  
5 ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。  
6 2.5型73.4GBのスリム・ハードディスクを4台装着した場合。  
7 3.5型300GBのスリム・ハードディスクを2台装着した場合。  
8 電源障害 (停電等)からの復電時にサーバーが自動再始動する機能。  
9 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める推定理論性能で除したものです。  
10 これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。サポート情報は随時更新いたします。  
11 基本OS部分のみ。  
12 xSeriesの構成部品の一部は、お客様にて交換できるように設計されており、このような考えに基づいて設計された部品をCRU(CRU=Customer Replaceable Unit、以下CRU/お客様による交換可能部品)と呼びます。ハードウェア障害の場合、IBMハードウェア障害テクニカルセンターにご連絡をいただき故障内容などを確認させていただき、その電話での問題判別の結果、問題のある部分が一箇所に特定できその部品がCRUの場合、IBMはお客様に交換用のCRUを送付し、お客様ご自身で交換していただきます。(IBM技術員はお客様サイトへ訪問いたしません)  
13 3年間翌営業日以降対応修理サービスです。システム装置は3年間のオンサイト保守および3年間の無料保守部品保証を含みます。4年目以降のオンサイト保守に関しては、保守オプションおよびService Pacで提供されます。  
14 詳しくは下記URLをご参照ください。  
<http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/ss90/>

# IBM @server xSeries 336

## System Guide

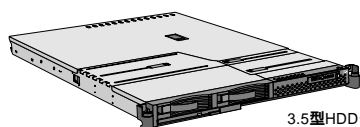

3.5型HDDモデル

### xSeries 336 Customized Model Spec


モデル		xSeries 336 カスタマイズ・モデル (オーダーを頂いてから工場にて組み立て、構成ツールで組み合わせを確認できます。)	
		NY37225	NY37249
プリインストールOS		Windows Server 2003 Standard Edition	Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 (Update 1)
タイプ		ラック(1U) <sup>1</sup>	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)	
	タイプ	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ	
	内部周波数	3GHz	
	外部周波数	800MHz	
	2次キャッシュ	2MB ECC (フルスピード)	
チップセット	SMPアップグレード <sup>2</sup>	3GHz/2MB L2 (2Way)	
		Intel E7520	
主記憶 (PC2-3200 DDR2 SDRAM対応)	標準容量	1GB ECC RDIMM Chipkill	
	DIMM装着状況	2 x 512MB	
	DIMMソケット数(空き)	8(6)	
	最大容量	16GB <sup>3</sup>	
ビデオ サブシステム		SVGA (ATI-Radeon 7000M)	
ビデオ・メモリー		16 MB	
ディスク インターフェース	タイプ	Ultra320 SCSI (オンボード、RAID 1機能付き)	
	チャンネル数	1	
	内部コネクター	1	
	外部コネクター	0	
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	N/A	
	標準HDD容量 <sup>4</sup>	72.8GB (36.4GB Ultra320 SCSI 15,000rpm x 2) <sup>5</sup>	
	最大HDD容量 <sup>4</sup>	600GB <sup>6</sup>	
	DVD-ROM	8倍速 IDE	
ストレージ ベイ (空き)	5.25型スリムハイット	1(0)	
	2.5型ホットスワップスリムハイット・ベイ	-	
	3.5型ホットスワップスリムハイット・ベイ	2(0)	
PCI-Xスロット (空き)	133MHz-64bit	フルサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠	
	100MHz-64bit	Low-Profile、ハーフサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠	
インターフェース		シリアル(16550A互換) x 1、USB2.0 x 3 (フロント x 1、リア x 2)、システム管理ポート x 1 キーボード、マウス、モニター	
ネットワーク インターフェース		デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5721 x2)	
システム管理機能		標準装備	
本体寸法 (mm)		440 (W) X 686 (D) X 43 (H)	
質量 (kg)		12.7 (最小構成)、15.6 (最大構成)	
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)		1/2 (585W) (オートリスタート機能付 <sup>7</sup> )	
発熱量 (最大構成 / 出荷構成)		550W (1,878 Btu/Hr) / 172W (587 Btu/Hr)	
入力電力量 (最大/最小)		0.550kVA / 0.172kVA	
消費電力 (最大/出荷)		550W / 172W	
エネルギー消費効率 <sup>8</sup>		G区分、0.015	
サポートOS <sup>9</sup>		Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition、Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition、Windows Server™ 2003 Enterprise Edition、Windows Server™ 2003 Standard Edition、Windows Server™ 2003 Web Edition、Microsoft® Windows® 2000 Server (SP4)、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (SP4)、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86 <sup>13</sup> 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T <sup>13</sup> 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86 <sup>13</sup> 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for AMD64/EM64T <sup>13</sup> 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 2.1 for x86 <sup>13</sup> 、SUSE LINUX Enterprise Server 8.0(SP3) <sup>13</sup> 、SUSE LINUX Standard Server 8.0 <sup>13</sup> 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86(SP1以降) <sup>13</sup> 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD64/EX64T(SP1以降) <sup>13</sup> 、VMware® ESX Server 2.5	
添付ソフトウェア		IBM Director、ServerGuide	
付属品		電源コード (NEMA 5-15P x1、IEC320-C14 x1)、ラック・キット、インストール・ガイド、ユーザーズ・ガイド、ドキュメントCD)パック	
添付サービス		xSeries ヘルプ・ライン サービス <sup>11</sup>	
保証期間		3年間部品/オンサイト修理 保証サービス (24時間 x 週7日)	
保守料金 (4年目以降)		65,000円 (税別) / 年	
IBMダイレクト価格 (税別)		523,000円	533,000円

1 1U=約4.44センチ。  
2 SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。  
3 2GBメモリーを8つ装着した場合、(標準で装着されているメモリーを取り外し、2GBメモリーに付け替える必要があります。)  
4 ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。  
5 RAID-1構成済み。  
6 3.5型300GBのスリム ハードディスクを2台装着した場合。  
7 電源障害 (停電等)からの復電時にサーバーが自動再始動する機能。  
8 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。  
9 これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。サポート情報は随時更新いたします。  
10 基本OS部分のみ。  
11 詳しくは下記URLをご参照ください。  
<http://www-6.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/service/helpline.html>

本ガイドの使い方



最終ページの「構成一覧」を使用すると、実際に組んだ構成の一覧表を効率的に作成できます。  
 各スロットの仕様、個数などを確認しながら、選択したものには 欄にチェックを付け、個数を記入します。  
 それぞれ対応したオプションを「構成一覧」に反映させ、個数、金額の合計を記入すれば簡単な見積書にもなります。  
 本書におけるイラストのサイズ、製品の取り付け位置等は実際の製品と異なる場合があります。

内部構成図

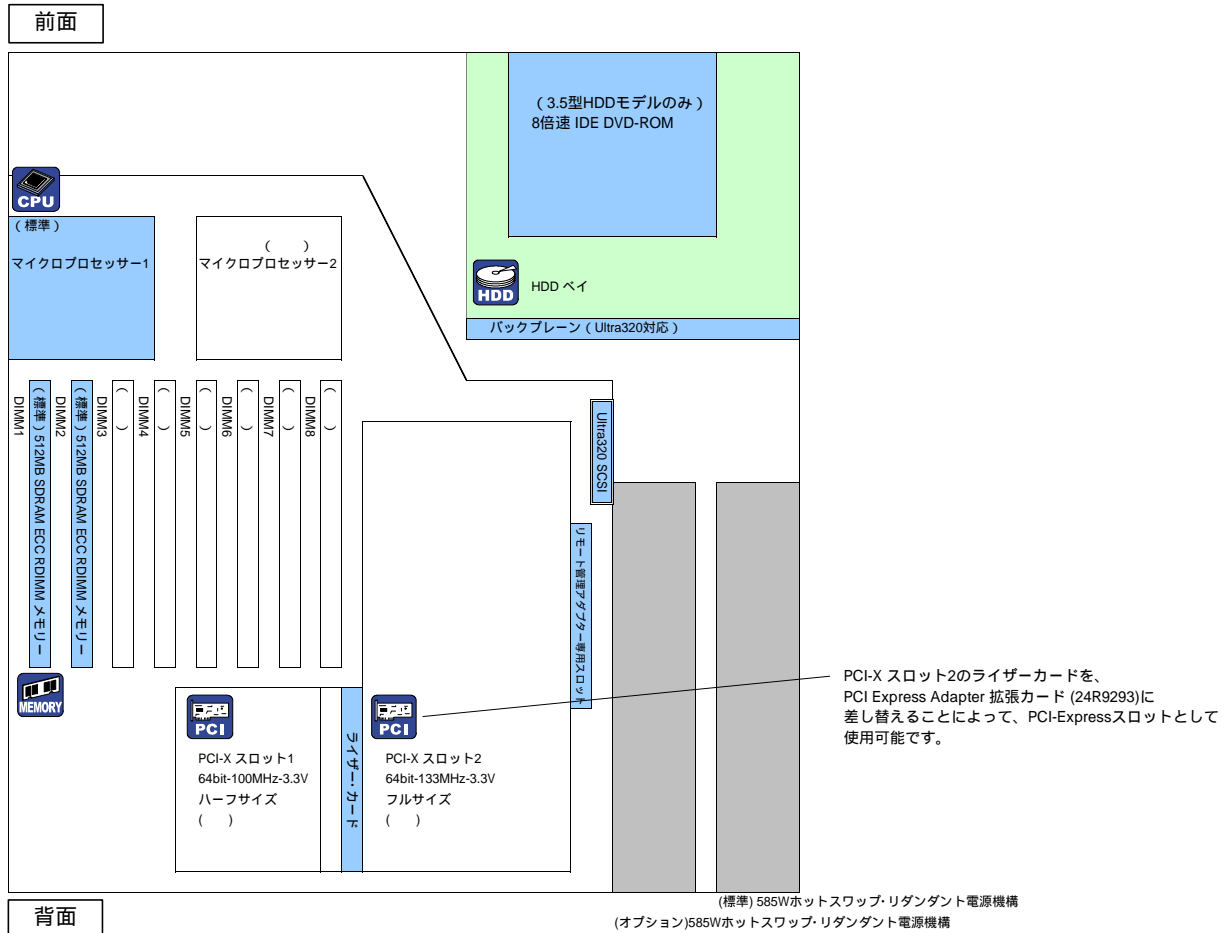


背面

前面インターフェイス

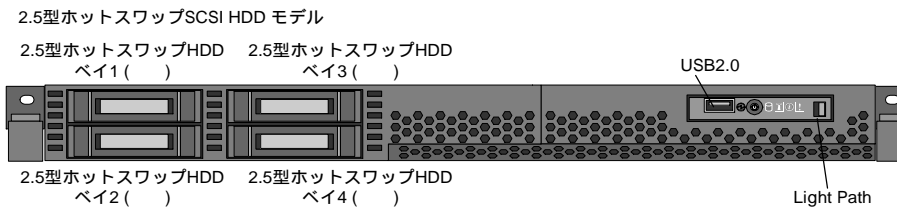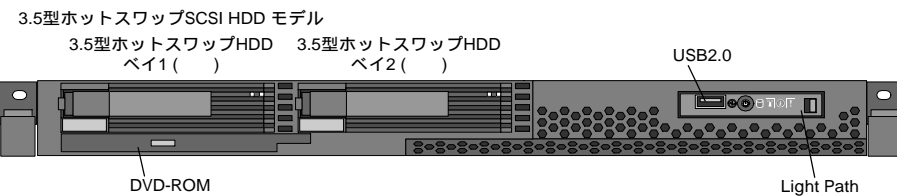

背面インターフェイス

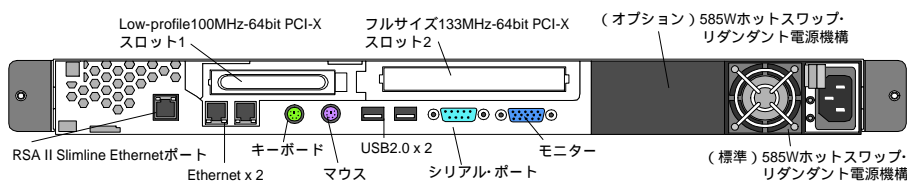



2.5型HDDモデル

	モデル	IBMダイレクト価格(税別)	主な標準スペック	選択欄
@server xSeries 336	8837-0WJ	284,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 2.80GHz/2MB L2、1GBメモリー、2.5型SCSI HDD対応、Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPPのみ)。	
	8837-PPP	364,000円		
	8837-1VJ	306,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3GHz/2MB L2、1GBメモリー、2.5型SCSI HDD対応、Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPHのみ)。	
	8837-PPH	386,000円		



3.5型HDDモデル

	モデル	IBMダイレクト価格(税別)	主な標準スペック	選択欄
@server xSeries 336	8837-05J	284,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 2.80GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応、Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPRのみ)。	
	8837-PPR	364,000円		
	8837-15J	306,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応、Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPDのみ)。	
	8837-PPD	386,000円		
	8837-25J	334,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3.20GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応、Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPGのみ)。	
	8837-PPG	414,000円		
	8837-35J	356,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3.40GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応、Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPGのみ)。	
	8837-PPF	436,000円		
	8837-45J	396,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3.60GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応、Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPEのみ)。	
	8837-PPE	476,000円		
	8837-PPA	523,000円	Red Hat Enterprise Linux ES 3 for x86同梱(PPAのみ)。	
	8837-55J	438,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3.80GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応、Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPTのみ)。	
8837-PPT	518,000円			
@server xSeries 336 IBM® Express ポータフォリオ™ 対応モデル	8837-PKT 1	294,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3GHz/2MB L2、1GBメモリー、72.8GB 3.5型SCSI HDD標準装備。	

1 8837-15Jをベースモデルにしています。構成につきましては、8837-15Jを参考にしてください。

IBM Express ポータフォリオ対応モデルおよび、カスタマイズ・モデルのドライブ情報

Windows Server 2003 プリインストール・モデル情報

ドライブ情報

ドライブ名	C
ドライブ・サイズ	8 GB (残りは空きスペースです。)
ファイルシステム	NTFS
ボリューム名	IBM_PRELOAD

ライセンス情報

Windows Server 2003  
1 Server ライセンス(1-4 Processor)  
5 クライアントライセンス

Red Hat Enterprise Linux ES 3 (Update 1) プリロード・モデルのアクセス権およびサポート情報

Red Hat Network (パッチの取得)への3年間のアクセス権が添付されます。  
上記以外のサポートを受けるためには、IBMサポート・ライン契約、またはxSeriesヘルプライン・サービスの購入が必要です。

サポート・ライン サービス、およびxSeriesヘルプライン・サービスについては以下のURLをご参照ください。


サポート・ライン サービス:[http://www.ibm.com/jp/linux/services/l\\_p\\_xseries/sls.html](http://www.ibm.com/jp/linux/services/l_p_xseries/sls.html)  
xSeries ヘルプライン・サービス:<http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/service/helpline.html>

Red Hat Enterprise Linux ES 3 (Update 1) プリインストールモデルのドライブ情報

パーティションの種類	パーティション・サイズ	ファイルシステム
スワップ(swap)	512MB	ID82 (SWAP)
/boot	76MB	ID83 (EXT3)
/(root)	ハードディスク残量分	ID83 (EXT3)
/var	243MB	ID83 (EXT3)

Preloadの都合上、Diskの先頭に5GB分のパーティションが作成されず(ファイル消去済み)、全てのパッケージが導入されています。

**CPU プロセッサ・オプション**



マイクロプロセッサ-1    マイクロプロセッサ-2

**CPUアップグレード**

SMPアップグレードを行なう場合、同じタイプ、同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサを使用してください。

8837-0WJ/PPP/05J/PPRの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
25R8908	Xeon 2.8GHz/800MHz/2M-L2 プロセッサ アップグレード	86,000円	x ( )

8837-1VJ/PPH/15J/PPDの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
25R8904	Xeon プロセッサ 3GHz/800MHz/2MB L2	104,000円	x ( )

8837-25J/PPGの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
25R8905	Xeon プロセッサ 3.2GHz/800MHz/2MB L2	139,000円	x ( )

8837-35J/PPFの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
13N0666	Xeon プロセッサ 3.4GHz/800MHz/2MB L2	200,000円	x ( )

8837-45J/PPE/PPAの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
13N0667	Xeon プロセッサ 3.6GHz/800MHz/2MB L2	261,000円	x ( )

8837-55J/PPTの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
13N0670	Xeon 3.8GHz/800MHz/2M-L2 プロセッサ アップグレード	306,000円	x ( )

**MEMORY メモリー**

2Way インターリーブをサポートしています。ペア1(DIMM1、DIMM2)、ペア2(DIMM3、DIMM4)、ペア3(DIMM5、DIMM6)、ペア4(DIMM7、DIMM8)に同タイプ、同サイズ2枚を組み合わせて導入してください。

メモリー・ソケット数: 4 (空きソケット 2)

メモリー・ソケット	(標準) 512MB SDRAM ECC RDIMMメモリー	DIMM1 } ペア 1 DIMM2 } DIMM3 } ペア 2 DIMM4 } DIMM5 } ペア 3 DIMM6 } DIMM7 } ペア 4 DIMM8 }
	(標準) 512MB SDRAM ECC RDIMMメモリー	
	( )	
	( )	
	( )	
	( )	
	( )	
	( )	

標準装備の512MBメモリーはChipkill機能非対応です。

**メモリー構成例 1**

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄	総容量																
				1GB	1.5GB	2GB	3GB	4GB	4GB	5GB	6GB	7GB	8GB	16GB						
標準	(512MB ECC SDRAM RDIMM x 2) 3	-	x																	
73P3523	3 512MB(2x256MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM	35,000円	x(個数)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73P3522	3 1GB(2x512MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM	68,000円	x(個数)	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73P2865	1GB(2x512MB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM	75,000円	x(個数)	-	-	-	-	-	4	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	
73P2866	2GB(2x1GB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM	162,000円	x(個数)	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	4	2	-	-	-	
73P4792	4GB PC2-3200 CL3 Single Rank ECC DDR2 SDRAM RDIMM	790,000円	x(個数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2

- このメモリー構成例はこのモデルで構成可能な構成をすべて示しているわけではありません。
- 標準メモリーを取り外す必要があります。
- Chipkill機能非対応。



PCI アダプター・オプション

( ) 133MHz-64bit-3.3V PCI-X スロット2 (フルサイズ)  
 PCI-X スロット2のライザーカードをPCI Express Adapter 拡張カード (24R9293)に差し替えることによって、  
 PCI-Express(X8)スロットとして使用可能です。

( ) 100MHz-64bit-3.3V PCI-X スロット1 (Low-profile・ハーフサイズ)

ネットワーク・カード システム装置には、10/100/1000 Ethernet アダプター相当がマザーボード上についています。						
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択個数	PCI/PCI-X	対応スロット	
73P2701	IBM PRO/1000 デュアルポートEthernetアダプター インテル 82546GBチップ。デュアルポート Gigabit Ethernet。ホットプラグ対応。2枚導入によりリダンダント構成可能。 64bit/133MHz ハーフサイズ。3.3V/5V ユニバーサル電源対応。	47,000円	x ( )	32bit   33MHz   PCI	2	限定供給品
31P9601	PRO/1000 モンタナ・イーサネット・アダプター インテル 82545GMチップ。ホットプラグ対応。2枚導入によりリダンダント構成可能。標準PCIブラケットとLow Profile PCIブラケットの両方に対応可能。64bit/133MHz ハーフサイズ。3.3V/5V ユニバーサル電源対応。	30,000円	x ( )	64bit   133MHz   PCI-X	1-2	
73P4001	Netxtreme 1000 SX+ Ethernet アダプター ファイバー接続により対ノイズ性を向上し、長距離伝送が可能。SCコネクタ接続。 64bit/133MHz ハーフサイズ。3.3V/5V ユニバーサル電源対応。	85,000円	x ( )	64bit   133MHz   PCI-X	1-2	
73P4101	Netxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター Broadcom BCM5703チップ。オンボードLANもしくは2枚導入によりリダンダント構成可能。 64bit/133MHz ハーフサイズ。3.3V/5V ユニバーサル電源対応。	30,000円	x ( )	64bit   133MHz   PCI-X	1-2	
73P4201	Netxtreme 1000 T+ デュアルポート Ethernet アダプター Broadcom BCM5704チップ。デュアルポート Gigabit Ethernet。オンボードLANもしくは2枚導入によりリダンダント構成可能。 64bit/133MHz ハーフサイズ。3.3V/5V ユニバーサル電源対応。	47,000円	x ( )	64bit   133MHz   PCI-X	1-2	
24R9293	PCI Express Adapter 拡張カード PCI-X スロット2のライザーカードと差し替えることによって、PCI-Express(X8)スロットに変換するためのライザー・カード。	6,000円	x ( )			
73P3501	NetXtreme 1000 Express Ethernet Adapter PCI Express x1 をサポート。標準PCIブラケットとLow Profile PCIブラケットの両方に対応可能。 導入する場合はPCI Express Adapter 拡張カード(24R9293)を別途ご購入する必要があります。	36,000円	x ( )	PCI Express x1	2	

ストレージ・コントローラー						
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択個数	PCI/PCI-X	対応スロット	
13N2249	Ultra320 SCSI コントローラー 内蔵テープ装置を接続する場合は、導入する必要があります。内蔵用 4ドロップ68ピンSCSIケーブル付属。 64bit/133MHz。68ピンの内部コネクタと1つの外部VHDCIコネクタ。1チャンネル。データ転送速度 320Mbps。	33,000円	x ( )	64bit   133MHz   PCI-X	1-2	

外付けSCSI テープ装置

13N2190	IBM ServeRAID 6i+ コントローラー キャッシュ 128MB (バッテリー・バックアップ付き) RAIDレベル 0, 1, 5, 1E, 00, 10, 50, 1E0, 5EE	85,000円	x ( )	64bit   133MHz   PCI-X	1	システム装置本体のオンボードSCSIコントローラーを活用するRAID コントローラー。SCSI HDD モデルのみのサポート。
---------	--	---------	-------	------------------------	---	--


内蔵SCSI HDD

32P0033	ServeRAID-6M コントローラー キャッシュ 128MB (バッテリー・バックアップ付き) RAIDレベル 0, 1, 5, 1E, 00, 10, 50, 1E0, 5EE	129,000円	x ( )	64bit   133MHz   PCI-X	2	2チャンネルUltra320 SCSI対応。外付けポートのみ使用可能。 外部SCSIストレージ装置を接続する場合は導入する必要があります。
02R0988	ServeRAID-6M コントローラー(256MB キャッシュ) キャッシュ 256MB (バッテリー・バックアップ付き) RAIDレベル 0, 1, 5, 1E, 00, 10, 50, 1E0, 5EE	158,000円	x ( )	64bit   133MHz   PCI-X	2	2チャンネルUltra320 SCSI対応。外付けポートのみ使用可能。 外部SCSIストレージ装置を接続する場合は導入する必要があります。
02R2068	ServeRAID 6M 内部接続ケーブル60cm ServeRAID-6Mの内蔵ポートから本体バックプレーンに接続する場合、別途ご購入する必要があります。	6,800円	x ( )			


内蔵SCSI HDD


外付けSCSI HDD


Windows Server 2003においてアレイ・コントローラー(ServeRAID/SCSI/Fibre)導入時、「IRQL\_NOT\_LESS\_OR\_EQUAL」エラーが表示された場合は、Microsoftより提供されます修正プログラムを適用することで回避可能です。詳しくはMicrosoft Webサイトのマイクロソフト サポート技術情報 - 823728 をご参照ください。  
[http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;\[LN\];823728](http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];823728)  
 修正プログラムについて  
 Microsoft Web サイト (<http://www.microsoft.com/japan/>) ダウンロードセンター キーワード '823728'

iSCSI アダプター							
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択個数	PCI/PCI-X		対応スロット	
73P3601 	iSCSI Server アダプター	85,000円	x ( )	64bit	133MHz	PCI-X	4-6
	64bit/133MHz PCI-X対応、ハーフサイズのホスト・バス・アダプター。ストレージデータをIPプロトコルに変換しイーサネットIPネットワークでDS300に接続します。Windowsのみサポート。						



ファイバー・チャンネル・アダプター							
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択個数	PCI/PCI-X		対応スロット	
24P0960 	DS4000 FC2-133 ホスト・バス・アダプター	240,200円	x ( )	64bit	133MHz	PCI-X	4-6
	64bit/133MHz PCI-X対応、ハーフサイズのホスト・バス・アダプター。2Gbps、1Gbpsを自動センサ。						



システム管理							
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択個数	PCI/PCI-X		対応スロット	
73P9341 	リモート管理アダプター II SlimLine	61,000円	x ( )	32bit	33MHz	PCI	専用スロット
	フルタイムのリモート・アクセスを提供し、リモート管理を単純にします。インターコネクト接続はできません。						

リモート管理アダプター II SlimLineを使用する時は以下の注意が必要です。  
 リモート管理アダプター II SlimLineをWindows 2000の元で使用する場合、OSの導入を終了した後、デバイスマネージャーの中でキーボードのデバイスドライバを'English 101/102 Keyboard'から'Japanese 106/109 Keyboard'に変更する必要があります(マイクロソフト サポート技術情報 280725)。この変更はServerGuideを使用してOSの導入を行った場合も同様が必要です。


ハードウェア障害検知項目

標準システム管理プロセッサ	モデル	オプション追加	ファン	電源	ディスク	温度	電圧	メモリー	CPU	PFA <sup>2</sup>		
										メモリー・CPU・VRM	ファン	HDD
ベースボード管理コントローラー <sup>1</sup>	ホットスワップSCSIモデル	N/A			3				4	4	x	
		73P9341			3							


- 単体でIBM Director ServerIに対して障害を通知させることが可能です。(オンボードNICポート1経由のみ)
- PFA (Predictive Failure Analysis)障害障害予知機能:  
色々な状況を監視し、総合的に判断し、24時間から48時間以内に障害が発生する可能性が高いことを事前に通知するものです。PFAの警告は、ServeRAID ManagerやIBM Directorで検出可能です。  
Hard Disk Drive単体の障害を検知しません。RAID構成に関する障害検知はできません。  
RAID構成に関する障害検知を行いたい場合には、ServeRAID Manager or IBM Directorの導入が必須です。
- SNMPトラップ/E-mailによる障害通知は出来ません。IBM Director ServerIに対する障害通知(IBM Director Comprehensive)に限られます。

**HDD** ハードディスク・ドライブ

標準構成



内蔵HDDでRAID構成をする場合

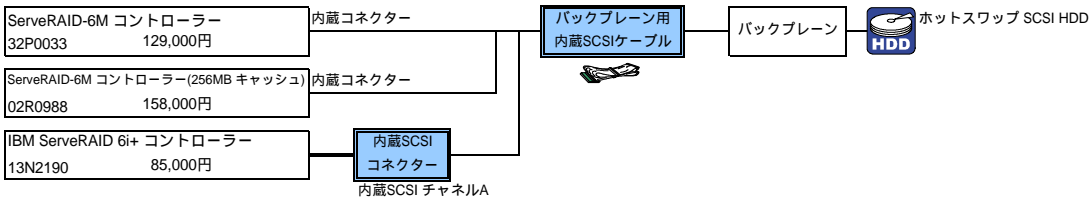

3.5型ホットスワップSCSI HDD モデル

3.5型ホットスワップHDD    3.5型ホットスワップHDD  
 ベイ1( )                      ベイ2( )



番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数	サポート・ベイ
<b>3.5型ホットスワップ・ハードディスク</b>				
90P1304	36GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	33,000円 <sup>4</sup>	x ( )	1...2
90P1305	73GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	47,000円	x ( )	1...2
90P1306	146GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	78,000円	x ( )	1...2
90P1307	300GB 10K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	148,000円	x ( )	1...2
90P1380	36GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	47,000円	x ( )	1...2
90P1381	73GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	78,000円	x ( )	1...2
90P1382	146GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	144,000円	x ( )	1...2

2.5型ホットスワップSCSI HDD モデル

2.5型ホットスワップHDD    2.5型ホットスワップHDD  
 ベイ1( )                      ベイ13( )




2.5型ホットスワップHDD    2.5型ホットスワップHDD  
 ベイ2( )                      ベイ4( )

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数	サポート・ベイ
<b>2.5型ホットスワップ・ハードディスク</b>				
32P0796	36GB 2.5インチ 10K Ultra320 SCSI HS HDD	47,000円	x ( )	1...4
32P0797	73GB 2.5インチ 10K Ultra320 SCSI HS HDD	78,000円	x ( )	1...4



外部ストレージ拡張装置

EXP400接続ガイド

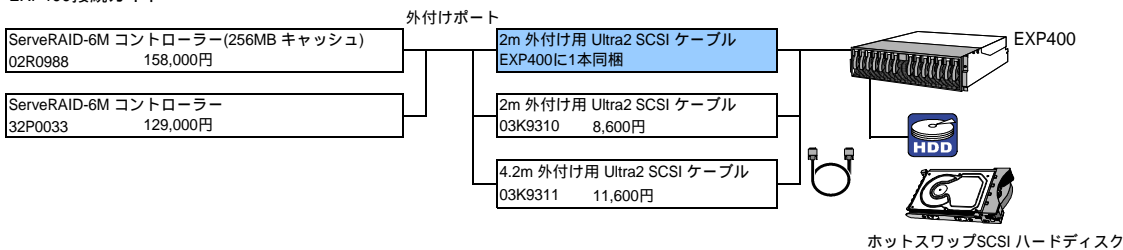


SCSI接続			
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
17331RU	EXP400 ストレージ拡張装置 デュアル・コントローラ 500Wホットスワップ・リダンダント電源 ラック型 (3U) 最大14台 (4.2TB=300GBx14)までSCSI HDDを導入可能	405,000円	x ( )
59P5018	EXP400 サービス・モジュール EXP400に2台のサーバーの共有とクラスタリングを可能にします。	129,000円	x ( )
09N7296	EXP300 ラック・タワー変換キット タワー型に変換いたします。	65,000円	x ( )

HDD

ホットスワップSCSI ハードディスク

DS400接続ガイド

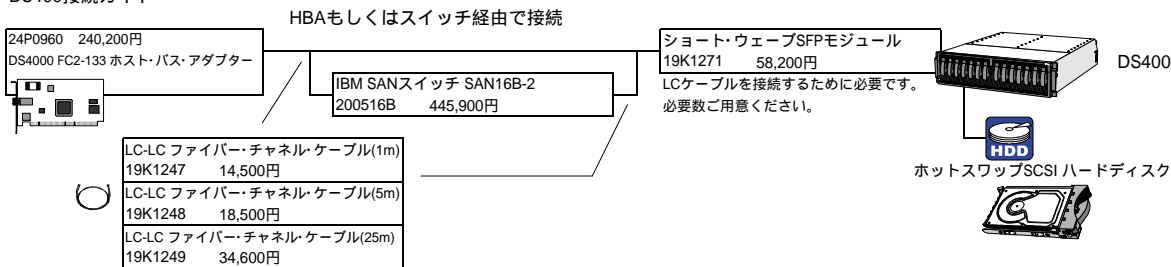

ファイバー・チャネル接続			
構成は別紙「DS300/DS400構成ガイド」を参照してください。			
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
17001RS	TotalStorage DS400 モデル 1RS キャッシュ 256MB RAIDレベル 0,1,10,5,50 シングル・コントローラ 内蔵最大14台 (4.2TB)のHDDを搭載可能 EXP400を接続することによって最大40台(12TB)のHDDを搭載可能	654,000円	x ( )
17002RD	TotalStorage DS400 モデル 2RD キャッシュ 256MB RAIDレベル 0,1,10,5,50 デュアル・コントローラ 内蔵最大14台 (4.2TB)のHDDを搭載可能 EXP400を接続することによって最大40台(12TB)のHDDを搭載可能	959,000円	x ( )
13N1778	TotalStorage Flashcopy for DS300&DS400 シンプルなバックアップ、リストア、稼働時間の向上を提供します。	523,000円	x ( )
13N1779	EXP400 アタッチ ライセンス for DS400 最大2台までのEXP400ストレージ拡張装置 (17331RU)を追加するためのライセンスを提供いたします。	261,000円	x ( )


HDD


ホットスワップSCSI ハードディスク



外部ストレージ拡張装置

DS300接続ガイド

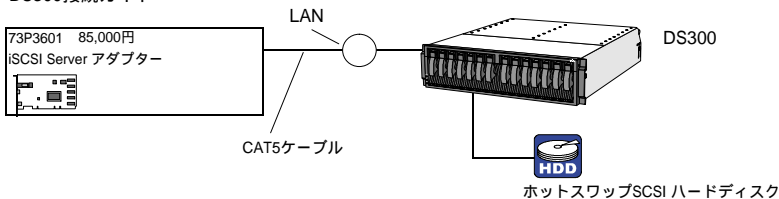


iSCSI接続 構成は別紙「DS300/DS400構成ガイド」を参照してください。			
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
17011RS 	TotalStorage DS300 モデル 1RS	523,000円	x ( )
	キャッシュ 256MB	シングル・コントローラ	
	RAIDレベル 0,1,10,5,50	最大7台 (2.1TB=300GBx7)までSCSI HDDを導入可能	

13N1778	TotalStorage Flashcopy for DS300&DS400 シンプルなバックアップ、リストア、稼働時間の向上を提供します。	523,000円	x ( )	限定供給品
13N1775	DS300 パワー サプライ アップグレード 17011RLに適用することで、HDDベイ8-14の追加および電源&ファン機構をリダントにすることができます。	130,000円	x ( )	



ホットスワップSCSI ハードディスク

17011RL 	TotalStorage DS300 モデル 1RL	392,000円	x ( )
	キャッシュ 256MB	シングル・コントローラ	
	RAIDレベル 0,1,10,5,50	最大14台 (4.2TB=300GBx14)までSCSI HDDを導入可能	

13N1778	TotalStorage Flashcopy for DS300&DS400 シンプルなバックアップ、リストア、稼働時間の向上を提供します。	523,000円	x ( )	限定供給品
---------	---	----------	-------	-------



ホットスワップSCSI ハードディスク



EXP400/DS400/DS300 対応 ホットスワップ SCSI ハードディスク

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
90P1304	36GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	33,000円 <sup>1</sup>	x ( )
90P1305	73GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	47,000円	x ( )
90P1306	146GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	78,000円	x ( )
90P1307	300GB 10K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	148,000円	x ( )
90P1380	36GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	47,000円	x ( )
90P1381	73GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	78,000円	x ( )
90P1382	146GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	144,000円	x ( )




1 限定供給品。







**テープ・バックアップ装置**

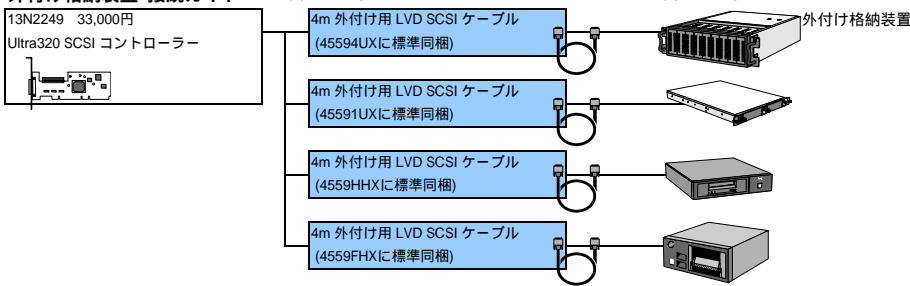xSeries 336にテープ・バックアップ装置を接続する場合、Ultra320 SCSI コントローラー(13N2249)および、外付けSCSIテープ格納装置が必要になります。

**外付け格納装置・接続ガイド**



外付け格納装置				
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数	高さ
4559HHX 	ハーフハイトテープ・エンクロージャー 1台のハーフハイトテープ・ドライブを格納可能。ラック固定棚に設置した場合は2Uのスペースが必要になります。 4m外付けSCSIケーブルx1、外部SCSIターミネーター、2.8m電源ケーブル(NEMA-5-15P)x1を同梱	52,000円	x ( )	外置き(64mm)
4559FHX 	フルハイトテープ・エンクロージャー 1台のフルハイトテープ・ドライブを格納可能。ラック固定棚に設置した場合は3Uのスペースが必要になります。 4m外付けSCSIケーブルx1、外部SCSIターミネーター、2.8m電源ケーブル(NEMA-5-15P)x1を同梱	62,000円	x ( )	外置き(112mm)
45594UX 	4U Rack Mount テープ・エンクロージャー 最大4台のフルハイトテープ・ドライブ、または6台のハーフハイトテープ・ドライブを格納可能(混在可)。 4m外付けSCSIケーブル、1.8m電源ケーブル(NEMA-5-15P)、2.7m電源ケーブル(IEC320-C14)を同梱	121,000円	x ( )	ラック型(4U)
45591UX 	1U xSeries テープ・エンクロージャー ラックマウント型(1U)。最大2台まで、ハーフハイトのテープ装置を格納可能。 2m外付け用SCSIケーブル x2、SCSI ターミネーター x2および、2.7m電源コード (IEC320-C14) x1を同梱	85,000円	x ( )	ラック型(1U)

**テープ格納装置別テープ装置対応表**

製品名	P/N	ハーフハイトテープ・エンクロージャー	フルハイトテープ・エンクロージャー	1U xSeries テープ・エンクロージャー	4U xSeries テープ・エンクロージャー
<b>内蔵ハーフ・ハイト型</b>		4559HHX	4559FHX	45591UX	45594UX
VXA-2 80/160GB テープドライブ	59P6746				
36/72GB DDS G5 テープ・ドライブ	71P9145				
80/160GB ハーフハイトDLTVS160 テープ・ドライブ	59P6745				
100/200GB ハーフハイトLTOテープ・ドライブ	59P6717				
<b>内蔵フル・ハイト型</b>					
SDLT320 Tapeドライブ	59P6736				
100/200GB LTO テープ機構	00N8016				
200/400GB LTO Ultrium2 テープドライブ	59P6744				
400/800GB LTO Ultrium3 テープドライブ	25R0012				

内蔵テープ装置 (SCSIインターフェイス) 導入する場合、別途SCSIカードが必要です。				
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択個数	サポート・ベイ
71P9145	36/72GB DDS G5 テープ・ドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 36GB/72GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 3.5/7 Ultra2 SCSI クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	172,000円	x ( )	-
25L9677	1 36/72GB DDS-G5/ARCserve R11 キット	305,000円	x ( )	-
25L9678	2 36/72GB DDS-G5/ARCserve R11+DRキット	357,000円	x ( )	-
71P9158	IBM DDS G5 データカートリッジ5巻パック	26,000円	x ( )	
59P6746	VXA-2 80/160GB テープドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 80GB/160GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 6/12 Ultra2 SCSI データ・カートリッジx1、クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	164,000円	x ( )	-
25L9679	1 80/160GB VXA-2/ARCserve R11 キット	349,000円	x ( )	-
25L9680	2 80/160GB VXA-2/ARCserve R11+DRキット	401,000円	x ( )	-
71P9160	IBM VXA2 データカートリッジ5巻パック	87,000円	x ( )	
59P6719	40/80GB ハーフハイトDLTVS80 テープ・ドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 40GB/80GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 6/10 Ultra2 SCSI データ・カートリッジx1、クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	172,000円	x ( )	-
25L9681	1 40/80GB DLTVS80/ARCserve R11 キット	340,000円	x ( )	-
25L9682	2 40/80GB DLTVS80/ARCserve R11+DRキット	392,000円	x ( )	-
71P9154	IBM DLT IV データカートリッジ5巻パック	43,000円	x ( )	
59P6745	80/160GB ハーフハイトDLTVS160 テープ・ドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 80GB/160GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 8/16 Ultra160 SCSI クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	260,000円	x ( )	-
25L9687	1 80/160GB DLTVS160/ARCserve R11 キット	427,000円	x ( )	-
25L9688	2 80/160GB DLTVS160/ARCserve R11+DRキット	479,000円	x ( )	-
71P9183	IBM DLTVS160 データカートリッジ5巻パック	61,000円	x ( )	
59P6717	100/200GB ハーフハイトLTOテープ・ドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 100GB/200GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 7.5/15 Ultra2 SCSI クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	345,000円	x ( )	-
25L9683	1 100/200GB LTO-1HH/ARCserve R11 キット	610,000円	x ( )	-
25L9684	2 100/200GB LTO-1HH/ARCserve R11+DRキット	663,000円	x ( )	-
71P9152	IBM LTO Ultrium1 データカートリッジ5巻パック	43,000円	x ( )	
25R0005	200/400GB ハーフハイトLTO Ultrium2 テープドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 200GB/400GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 24/48 Ultra160 SCSI クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	418,000円	x ( )	-
71P9159	IBM LTO Ultrium2 データカートリッジ5巻パック	65,000円	x ( )	
59P6736	SDLT320 Tapeドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 160GB/320GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 16/32 Ultra2 SCSI データ・カートリッジx1、クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	513,000円	x ( )	-
71P9153	IBM SDLT I データカートリッジ5巻パック	87,000円	x ( )	
59P6744	200/400GB LTO Ultrium2 テープドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 200GB/400GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 35/70 Ultra2 SCSI クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	696,000円	x ( )	-
25L9685	1 200/400GB LTO-2/ARCserve R11 キット	698,000円	x ( )	-
25L9686	2 200/400GB LTO-2/ARCserve R11+DRキット	750,000円	x ( )	-
71P9159	IBM LTO Ultrium2 データカートリッジ5巻パック	65,000円	x ( )	
25R0012	400/800GB LTO Ultrium3 テープドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 400GB/800GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 80/160 Ultra160 SCSI クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	798,000円	x ( )	-
25R0032	IBM LTO Ultrium3 データカートリッジ5巻パック	120,000円	x ( )	


- BrightStor ARCserve Backup R11 for Windowsおよびメディア・カートリッジが同梱されます。
- BrightStor ARCserve Backup R11 Disaster Recovery Option for Windowsおよびメディア・カートリッジが同梱されます。

外付けオートローダー・接続ガイド



外付けオートローダー				
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数	高さ
36232LX	3623シリーズ 1.6/3.2TB LTO 2 テープ・オートローダー	1,396,000円	x ( )	ラック型(2U)
	最大容量(非圧縮/圧縮) : 1.6TB/3.2TB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 35/70 Ultra160 SCSI 最大搭載可能数 : 8本 データ・カートリッジx1、クリーニング・カートリッジx1を同梱 3m外付けSCSIケーブル、2.8m電源ケーブル(NEMA-5-15P)、4.3m電源ケーブル(IEC320-C14)を同梱			
71P9159	IBM LTO Ultrium2 データカートリッジ 5巻バック	65,000円	x ( )	
36232SX	SDLT320 テープ・オートローダー	1,396,000円	x ( )	ラック型(2U)
	最大容量(非圧縮/圧縮) : 1.28TB/2.56TB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 16/32 Ultra320 SCSI 最大搭載可能数 : 8本 データ・カートリッジx1、クリーニング・カートリッジx1を同梱 3m外付けSCSIケーブル、2.8m電源ケーブル(NEMA-5-15P)、4.3m電源ケーブル(IEC320-C14)を同梱			
71P9153	IBM SDLT1 データカートリッジ 5巻バック	87,000円	x ( )	

外付けテープ・ライブラリ・接続ガイド

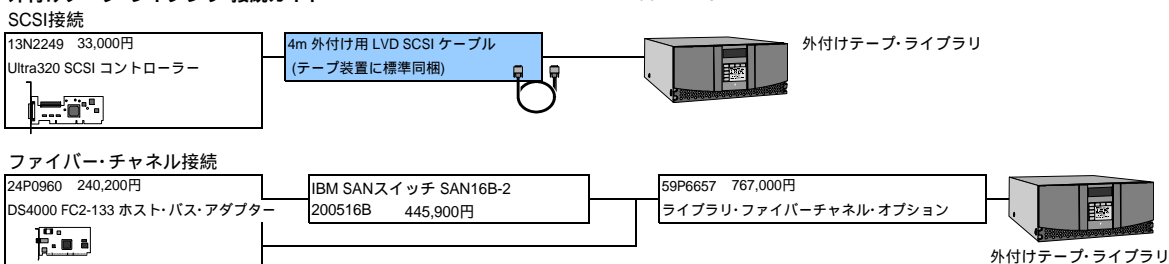

外付けテープ・ライブラリ (ラック対応)				
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数	高さ
4560SLX	SDLT/LTO モジュール・テープ・ライブラリ (Rack)	1,378,000円	x ( )	ラック型(5U)
	SDLTまたはLTOのテープ・ドライブを各モジュール1台、最大2台まで導入可能。最大8台まで連結可能 最大搭載可能数 : 30本 (LTOだけ)/26本 (SDLTだけ) 最大容量(非圧縮/圧縮) : 6TB/12TB(LTO2だけ) 最大容量(非圧縮/圧縮) : 7.8TB/15.6TB(SDLT600だけ) 4m外付けSCSIケーブル、2.3m電源ケーブル(IEC320-C14)を同梱			
71P9146	モジュール・ライブラリ・LTO2ドライブ (Ultrium2)	1,291,000円	x ( )	
59P6659	ドライブ オプション LTOカートリッジ・マガジン (59P6659)を同時に導入してください。	78,000円	x ( )	
59P6660	モジュール・ライブラリ・SDLTドライブ(SDLT320)	1,177,000円	x ( )	
59P6661	ドライブ オプション SDLTカートリッジ・マガジン (59P6661)を同時に導入してください。	78,000円	x ( )	
24P8936	モジュール・ライブラリ・SDLTドライブ(SDLT600)	1,396,000円	x ( )	
59P6661	ドライブ オプション SDLTカートリッジ・マガジン (59P6661)を同時に導入してください。	78,000円	x ( )	
59P6657	ライブラリ・ファイバーチャネル・オプション	767,000円	x ( )	
59P6662	モジュール・ライブラリ・エレベーター・オプション	366,000円	x ( )	
59P6663	モジュール・ライブラリ・エレベーター・リンク・オプション	69,000円	x ( )	

## [xSeries 336にて稼働確認済み (IBMテストによる) テープ・バックアップ・ユーティリティ]

この動作確認リストに記載があっても、必ずしもバックアップ・ソフト・ベンダーの認証リストに記載されているとは限りません。テープ装置の動作確認につきましては、テープ・バックアップ・ユーティリティの基本機能についてのみ確認しています。Disaster Recoveryなどのサポートにつきましてはバックアップソフトベンダーにご確認ください。なお、制限事項につきましては、以下のURLの重要情報をご参照ください。  
[http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/tech/imp\\_info.html](http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/tech/imp_info.html)

オンボードLSI Logic SCSI コントローラー (ServeRAID未接続) & Ultra320 SCSI コントローラー接続の場合



オペレーティング・システム	テープ装置	ユーティリティ		
Windows Server 2003	VXA-2 80/160GB :	59P6746	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	36/72GB DDS G5 :	71P9145	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	100/200GB LTO HH :	59P6717	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	200/400GB LTO2 HH :	25R0005	Windows バックアップ, ARCserve R11.1	
	200/400GB LTO Ultrium2 :	59P6744	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	400/800GB LTO3 :	25R0012	Windows バックアップ, ARCserve R11.1, BackupEXEC V10	
	SDLT320 Tape :	59P6736	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	40/80 DLTVS HH :	59P6719	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	80/160GB DLTVS HH :	59P6745	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	1760GB/3.5TB S-DLT :	360716X	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	1.6/3.2TB LTOオートローダー :	360726X	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	1.6/3.2TB LTO2オートローダー :	36232LX	ARCserve R11	
	SDLT320 オートローダー :	36232SX	Windows バックアップ, ARCserve R11, Tivoli Storage Manager 5.2	
	SDLT/LTO ライブラリ :	4560SLX	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1, Tivoli Storage Manager 5.2	
	Windows 2000 Server & Advanced Server	VXA-2 80/160GB :	59P6746	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1
36/72GB DDS G5 :		71P9145	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
100/200GB LTO HH :		59P6717	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
200/400GB LTO Ultrium2 :		59P6744	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
400/800GB LTO3 :		25R0012	Windows バックアップ, ARCserve R11.1, BackupEXEC V10	
SDLT320 Tape :		59P6736	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
40/80 DLTVS HH :		59P6719	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
80/160GB DLTVS HH :		59P6745	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
1760GB/3.5TB S-DLT :		360716X	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
1.6/3.2TB LTOオートローダー :		360726X	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
1.6/3.2TB LTO2オートローダー :		36232LX	ARCserve R11	
SDLT320 オートローダー :		36232SX	ARCserve R11, Tivoli Storage Manager 5.2	
SDLT/LTO ライブラリ :		4560SLX	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1, Tivoli Storage Manager 5.2	
Redhat Enterprise Linux		VXA-2 80/160GB :	59P6746	tar, ARCserve 9
		36/72GB DDS G5 :	71P9145	tar, ARCserve 9
	100/200GB LTO HH :	59P6717	tar, ARCserve 9	
	200/400GB LTO2 HH :	25R0005	tar	
	200/400GB LTO Ultrium2 :	59P6744	tar, ARCserve 9	
	400/800GB LTO3 :	25R0012	tar, ARCserve R11.1	
	SDLT320 Tape :	59P6736	tar, ARCserve 9	
	40/80 DLTVS HH :	59P6719	tar	
	80/160GB DLTVS HH :	59P6745	tar, ARCserve 9	
	1760GB/3.5TB S-DLT :	360716X	tar, ARCserve 9	
	1.6/3.2TB LTOオートローダー :	360726X	tar, ARCserve 9	
	1.6/3.2TB LTO2オートローダー :	36232LX	tar	
	SUSE LINUX	VXA-2 80/160GB :	59P6746	tar
		36/72GB DDS G5 :	71P9145	tar
		100/200GB LTO HH :	59P6717	tar
200/400GB LTO Ultrium2 :		59P6744	tar	
200/400GB LTO2 HH :		25R0005	tar	
400/800GB LTO3 :		25R0012	tar, ARCserve R11.1	
SDLT320 Tape :		59P6736	tar	
40/80 DLTVS HH :		59P6719	tar	
80/160GB DLTVS HH :		59P6745	tar	
1760GB/3.5TB S-DLT :		360716X	tar	
1.6/3.2TB LTOオートローダー :		360726X	tar	
1.6/3.2TB LTO2オートローダー :		36232LX	tar	



コンソール・電源・その他オプション

サポートされるUPSにつきましては、「UPS選択の指標」をご参照ください。

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
<b>液晶モニター</b> ラックマウントできません。外付けで使用してください。			
23K1335	*15型 TFT モニター L150 IBMが取り扱う他社製品	34,000円	x ( )
39R6096	*17型 TFT モニター L171P IBMが取り扱う他社製品	42,000円	x ( )
90P0732	*19型 TFT モニター L191P IBMが取り扱う他社製品	62,000円	x ( )
90P0735	*20型 TFT モニター L200P IBMが取り扱う他社製品	97,000円	x ( )
<b>ラックマウント・コンソールキット</b>			
17231JX	NetBAY 1U フラットパネル・モニター・コンソールキット 日本語キーボード付 トラックポイントおよびトラックパッドポイント装置機能付きPS/2日本語キーボードを同梱します。	260,000円	x ( )
17231UX	NetBAY 1U フラットパネル・モニター・コンソールキット 英語キーボード付 トラックポイントおよびトラックパッドポイント装置機能付きPS/2英語キーボードを同梱します。	260,000円	x ( )
17232NX	2U フラットパネル・モニター・コンソールキット 2Uサイズに格納可能な、15型TFT液晶カラー・モニター、キーボードトレイ、ラック対応レールのキット。	190,000円	x ( )
23K0420	*ディスプレイケーブル(アナログ用)1.5m (他社製品) 17232NX付属のモニター・ケーブルを延長する場合に使用します。トレーをラックから完全に引き出すためには、このケーブルが必要になります	3,000円	x ( )
<b>キーボード・マウス</b> キーボード・マウスは同梱されません。			
73P3158	NetBAY 1U モニターキット日本語キーボード トラックポイントおよびトラックパッドポイント装置機能付きPS/2日本語キーボード。17231JXおよび17231UXのキーボードトレイにのみ格納可能。	15,000円	x ( )
25R6990	プリファード・プロ フルサイズ PS/2キーボード パームレスト付き109日本語キーボード。	4,000円	x ( )
90P0740	スリーク・マウス (黒)	3,600円	x ( )
90P0741	スクロールポイント プロ オプティカル マウス	5,200円	x ( )
90P0742	3ボタンスクロールポイント マウス (オプティカル)	5,000円	x ( )
90P0743	USB オプティカル ホイールマウス	2,600円	x ( )
90P0797	エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード	6,500円	x ( )
39M7242	USBキーボード ウルトラナビ付	13,000円	x ( )
<b>ケーブル</b>			
03K9310	2m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル	8,600円	x ( )
03K9311	4.2m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル	11,600円	x ( )
<b>各種ドライブ</b>			
05K9276	ThinkPad USB ポータブル ディスケットドライブ USBインターフェース 3.5インチ、1.44MB/720KBの読み書きが可能。USB Bus パワーサプライ。 この製品はレノボ・ジャパン製品となります。購入、保証に関してはレノボ・ジャパンの取り扱いとなります。	8,800円	x ( )
22P9163	USB 2.0 ポータブル マルチパーナードライブ DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(カートリッジなし)、CD-R/RWの読み書きと、DVD+R、DVD+RWの読み込みに対応。 この製品はレノボ・ジャパン製品となります。購入、保証に関してはレノボ・ジャパンの取り扱いとなります。	50,000円	x ( )
33L5151	USB ポータブル CD-ROM ドライブ USB外付け、CD-ROMドライブ。USB Bus パワーサプライ。 この製品はレノボ・ジャパン製品となります。購入、保証に関してはレノボ・ジャパンの取り扱いとなります。	21,800円	x ( )
73P3270	DVD-ROM ウルトラベイ・スリムドライブ 標準装備のDVD-ROMドライブとの交換になります。3.5型HDDモデルのみ。 この製品はレノボ・ジャパン製品となります。購入、保証に関してはレノボ・ジャパンの取り扱いとなります。	19,800円	x ( )
73P3288	CD-RW/DVD-ROM コンボIIウルトラベイ・スリムドライブ 標準装備のDVD-ROMドライブとの交換になります。3.5型HDDモデルのみ。 この製品はレノボ・ジャパン製品となります。購入、保証に関してはレノボ・ジャパンの取り扱いとなります。	24,800円	x ( )
<b>その他</b>			
90p5280	585W ホットスワップ・リダンダント電源機構 追加することによって、リダンダント構成が可能です。C14-to dual C13電源コードが同梱されます。	47,000円	x ( )

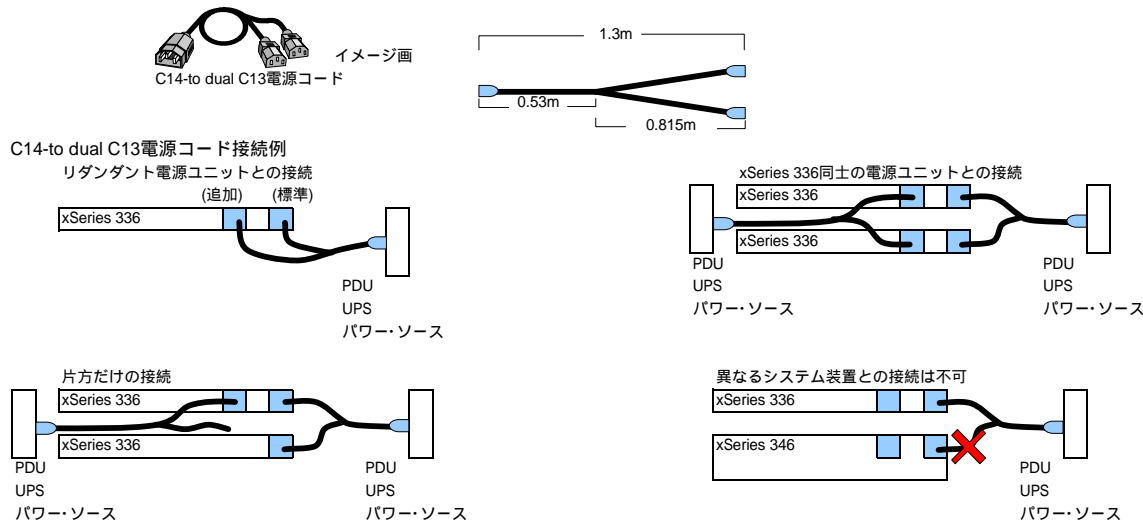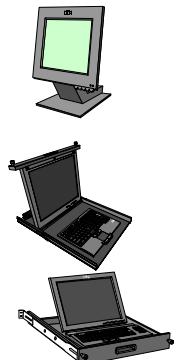



## ServicePac ワランティ&メンテナンス オプション

### ServicePacご購入についての注意点

- 1.ServicePacは1年目の保証期間中のみ購入可能で、サービス内容の3年間、4年間、5年間は保証期間を含めての期間となります。
- 2.ServicePac製品番号の料金はサービス提供期間中の保守サービスに対する一括払料金です。(1年分の料金ではありません)
- 3.ServicePacの販売対象となる機器は追加 削除されていきます。ServicePacをご購入の際は、以下のURLのServicePac対象機器検索にて最新情報をご確認ください。  
検索結果ページに表示される「登録可能期限」以降に保証が開始される機器、または対象でない機器はサービスの登録ができません。

IBM ServicePac : [http://www-6.ibm.com/jp/services/its/support/svcpack\\_new.html](http://www-6.ibm.com/jp/services/its/support/svcpack_new.html)

### xSeries 336 (3年間NBD保証) (8837)

商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金
38R3534	3年間オンサイト修理/12x6 CRU	39,000円	40,950円
38R3540	3年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	55,000円	57,750円
38R3537	3年間オンサイト修理/24x7 CRU	73,700円	77,385円
38R3543	3年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	89,700円	94,185円
38R3535	4年間オンサイト修理/12x6 CRU	86,100円	90,405円
38R3541	4年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	118,100円	124,005円
38R3538	4年間オンサイト修理/24x7 CRU	139,900円	146,895円
38R3544	4年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	171,900円	180,495円
38R3536	5年間オンサイト修理/12x6 CRU	130,500円	137,025円
38R3542	5年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	178,500円	187,425円
38R3539	5年間オンサイト修理/24x7 CRU	205,000円	215,250円
38R3545	5年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	253,000円	265,650円
40M7653	3年間 オンサイト・スーパー・サービス	120,000円	126,000円
40M7654	4年間 オンサイト・スーパー・サービス	212,000円	222,600円
40M7655	5年間 オンサイト・スーパー・サービス	300,000円	315,000円

### xSeries 336カスタマイズモデル (3年保証) (NY37 ~)

商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金
26L8886	保証期間開始日より3年間Non_CRUサービス	29,400円	30,870円
26L8882	4年間CRUサービス/保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/12X6	63,700円	66,885円
26L8883	4年間CRUサービス/保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/24X7	79,600円	83,580円
26L8887	4年間Non_CRUサービス/保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/12X6	102,900円	108,045円
26L8888	4年間Non_CRUサービス/保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/24X7	118,800円	124,740円
26L8884	5年間CRUサービス/保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/12X6	127,400円	133,770円
26L8885	5年間CRUサービス/保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/24X7	159,200円	167,160円
26L8889	5年間Non_CRUサービス/保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/12X6	176,400円	185,220円
26L8890	5年間Non_CRUサービス/保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/24X7	208,200円	218,610円
40M7656	3年間 オンサイト・スーパー・サービス	60,000円	63,000円
40M7657	4年間 オンサイト・スーパー・サービス	160,000円	168,000円
40M7658	5年間 オンサイト・スーパー・サービス	259,000円	271,950円

# システム構成ガイド



ラック構成ガイド 詳しい構成方法については、P.II-351『IBM NetBay ラック・ソリューション (システム構成ガイド)』または、IBMホームページの<http://www.jp.ibm.com/servers/eserver/xseries/>を参照してください。

☐...ダイレクト・ラック・マウント

<p>格納スペース: 42U 93074SX 225,000円 1 NetBay42 S2 スタンダード・ラック 格納スペース: 42U 93074EX 207,000円 1 2 NetBay42 S2 拡張ラック</p>	<p>格納スペース: 42U 930842S 465,000円 1 NetBAY42 ER キャビネット  格納スペース: 42U 930842E 420,000円 1 2 NetBAY42 EX キャビネット</p>	<p>格納スペース: 25U 93072SX 164,000円 1 3 NetBay25 S2 スタンダード・ラック</p>	<p>格納スペース: 11U 9306110 68,000円 1 NetBAY11 スタンダード・ラック</p>
---	---	--	--

## システム装置・コンソールサポート

<p>xSeries 336 1U</p> <p>32P1636 68,000円 25cm KVM 変換オプション 32P1652 68,000円 1.5m KVM 変換オプション</p> <p>09N4293 9,600円 2m コンソール・ケーブル 94G7447 6,200円 3.6m コンソール・ケーブル</p> <p>31R3130 15,000円 3m コンソール・ケーブル (PS/2)</p> <p>電源ケーブル・オプション 90P4859 1,500円 NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル (4.3m)</p> <p>94G7448 3,000円 3.7m 電源コード C12</p> <p>23K4809 3,200円 IEC C13 to C20 ジャンパー・電源ケーブル (2.8m)</p>	<p>23K4864 59,000円 6 LDAP アクティベーション・キー</p> <p>1735R16 593,000円 1U 16 Port リモート・コンソール・マネージャ</p> <p>1735L04 111,000円 1U 4 Port ローカル・コンソール・マネージャ</p> <p>1Uもしくは側面に設置</p> <p>09N4291 178,000円 コンソール・スイッチ (2x8ポート)</p> <p>09N4290 95,000円 コンソール・スイッチ (1x4ポート)</p> <p>1Uもしくは側面に設置</p> <p>17351LX 110,000円 1U コンソール・スイッチ (1x8ポート)</p> <p>17352LX 198,000円 1U コンソール・スイッチ (2x16ポート)</p> <p>1Uもしくは側面に設置</p>	<p>23K1335 34,000円 4 * 15型 TFT モニター L150</p> <p>39R6096 42,000円 4 * 17型 TFT モニター L171P</p> <p>90P0732 62,000円 4 * 19型 TFT モニター L191P</p> <p>90P0735 97,000円 4 * 20型 TFT モニター L200P</p> <p>28L4707 19,000円 1U~2U キーボード・トレイ (ケーブル付き)</p> <p>25R6990 4,000円 5 プリファード・プロ フルサイズ PS/2キーボード</p> <p>90P0740 3,600円 スリーク・マウス (黒)</p> <p>17231JX 260,000円 8 1U NetBAY 1U フラットパネル・モニター・ コンソール・キット 日本語キーボード付</p> <p>17231UX 260,000円 9 1U NetBAY 1U フラットパネル・モニター・ コンソール・キット 日本語キーボード付</p> <p>73P3158 15,000円 10 NetBAY 1U モニター・キット 日本語キーボード</p> <p>23K0420 3,000円 *ディスプレイケーブル(アナログ用)1.5m (他社製品)</p> <p>17232NX 190,000円 11 2U 2U フラットパネル・モニター・コンソール・キット</p> <p>73P3158 15,000円 10 NetBAY 1U モニター・キット 日本語キーボード</p>
---	--	---

PDU 7

<p>32P1761 30,000円 1U DPI 100-127V PDU NEMA L5-15P</p> <p>32P1736 39,000円 1U DPI 100/200V PDU L5-20P/L6-20P</p> <p>32P1751 85,000円 1U DPI FE PDU NEMA L5-30P</p> <p>32P1766 85,000円 1U DPI FE PDU NEMA L6-30P</p> <p>32P1767 172,000円 1U DPI FE PDU IEC 309 2P+G 60A</p>	<p>フロントエンドPDU 7</p> <p>26K4242 111,000円 1U DPI 60A/208V 単相 HD C13 PDU (IEC309 2P+G)</p> <p>26K4244 111,000円 1U DPI 60A/208V 3相 HD C13 PDU (IEC309 3P+G)</p> <p>26K4246 85,000円 1U DPI 30A/208V 単相 HD C13 PDU (NEMA L6-30P)</p> <p>26K4256 111,000円 1U DPI 60A/208V 単相 HD C19 PDU (IEC309 2P+G)</p> <p>26K4258 111,000円 1U DPI 60A/208V 3相 HD C19 PDU (IEC309 3P+G)</p>
--	--

その他

<p>25R5559 7,600円 1Ux5セット 1U フィラー・パネル セット</p> <p>94G7442 11,000円 固定棚 2U~ 最大45kgまでの装置を設置可能。 固定棚自体の高さ: 18mm</p>	<p>25R5560 10,600円 3Ux5セット 3U フィラー・パネル セット</p>
---	--

2U フラットパネル・モニター・コンソール・キット(17232NX)のトレイをラックから完全に引き出すためには、ディスプレイケーブル(アナログ用)1.5m (23K0420)をご用意いただき、ケーブルを延長する必要があります。

NetBAY 1U 17インチ フラットパネル・モニター・コンソール・キット(1UX,1JX)をコンソール・セレクター・スイッチ(2x8ポート)(09N4291)経由で接続する場合、コンソール・セレクター・スイッチのFirmwareのバージョンを2.1.8以上にする必要があります。また、このFirmwareのアップデートを行うには、予め別途シリアルストレートケーブル(9PIN 両端オスメス)を御用意ください(製品に付属されておりません)。

- 1Uサーバーを格納可能なフロント・ドアを装備したラック。
- NetBAY 42を複数台増設するためのラックです。ロック付き左右2枚のサイドパネルは含まれません。
- ラック内のすべてのオープン・スペースには冷却のためにフィラー・パネルセット(25R5559/25R5560)を取り付けてください。
- ラックマウントできません。外付けで使用してください。
- パームレスト付き109日本語キーボード。
- リモート・コンソール・マネージャに、暗号化のセキュリティ機能を付加します
- P.II-351『IBM NetBAY ラック・ソリューション (システム構成ガイド)』でもご案内していますのでご参照ください。
- トラックポイントおよびトラックパッドポイント装置機能付きPS/2日本語キーボードを同梱します。標準価格。
- トラックポイントおよびトラックパッドポイント装置機能付きPS/2英語キーボードを同梱します。
- トラックポイントおよびトラックパッドポイント装置機能付きPS/2日本語キーボード。17231JX、17231UXおよび17232NXのキーボードトレイにのみ格納可能。
- 2Uサイズに格納可能な、15型TFT液晶カラー・モニター、キーボード・トレイ、ラック対応レールのキット。

# ServicePac ワランティー & メインテナンス オプション



2005/10/3現在

## ServicePacご購入についての注意点

- ServicePacは1年目の保証期間中のみ購入可能で、サービス内容の3年間、4年間、5年間は保証期間を含めての期間となります。
- ServicePac製品番号の料金はサービス提供期間中の保守サービスに対する一括払料金です。(1年分の料金ではありません)
- ServicePacの販売対象となる機器は追加 削除されていきます。ServicePacをご購入の際は、以下のURLのServicePac対象機器検索にて最新情報をご確認ください。  
検索結果ページに表示される「登録可能期限」以降に保証が開始される機器、または対象でない機器はサービスの登録ができません。

IBM ServicePac : [http://www-6.ibm.com/jp/services/its/support/svcpack\\_new.html](http://www-6.ibm.com/jp/services/its/support/svcpack_new.html)

## ファイバー・チャネル製品

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限
1724100	IBM Total Storage DS4100 (FAStT100)	26L6748	3年間オンサイト修理/12x6	755,700円	793,485円	2008/12/1
		26L8748	3年間オンサイト修理/24x7	944,700円	991,935円	2008/12/1
		13P5748	4年間オンサイト修理/12x6	1,133,600円	1,190,280円	2007/12/1
		26L6688	4年間オンサイト修理/24x7	1,417,000円	1,487,850円	2007/12/1
		13P6748	5年間オンサイト修理/12x6	1,511,500円	1,587,075円	2006/12/1
		26L8948	5年間オンサイト修理/24x7	1,889,400円	1,983,870円	2006/12/1
		41C5135	3年間 オンサイト・スーパー サービス	989,700円	1,039,185円	2008/12/1
		41C5136	4年間 オンサイト・スーパー サービス	1,477,000円	1,550,850円	2007/12/1
		41C5137	5年間 オンサイト・スーパー サービス	1,964,400円	2,062,620円	2006/12/1
17241SC	IBM Total Storage DS4100	26L6716	3年間オンサイト修理/12x6	539,000円	565,950円	2008/8/31
		26L6717	3年間オンサイト修理/24x7	673,700円	707,385円	2008/8/31
		13P5764	4年間オンサイト修理/12x6	808,500円	848,925円	2007/8/31
		13P5765	4年間オンサイト修理/24x7	1,010,600円	1,061,130円	2007/8/31
		26L8964	5年間オンサイト修理/12x6	1,078,000円	1,131,900円	2006/8/31
		26L8965	5年間オンサイト修理/24x7	1,347,500円	1,414,875円	2006/8/31
		41C5149	3年間 オンサイト・スーパー サービス	718,700円	754,635円	2008/8/31
		41C5150	4年間 オンサイト・スーパー サービス	1,070,600円	1,124,130円	2007/8/31
		41C5151	5年間 オンサイト・スーパー サービス	1,422,500円	1,493,625円	2006/8/31
172260U	IBM Total Storage DS4300 (FAStT600) Expressポートフォリオ対応モデルを含みます	13P5013	4年間オンサイト修理/12x6	303,000円	318,150円	2005/12/1
		13P5014	4年間オンサイト修理/24x7	379,000円	397,950円	2005/12/1
		41C5138	4年間 オンサイト・スーパー サービス	439,000円	460,950円	2005/12/1
181582H	DS4800 1815-82H	41E8594	4年間オンサイト修理/12x6	491,300円	515,865円	2008/12/1
		41E8595	5年間オンサイト修理/12x6	982,700円	1,031,835円	2007/12/1
		41E8596	4年間オンサイト修理/24x7	614,200円	644,910円	2008/12/1
		41E8597	5年間オンサイト修理/24x7	1,228,400円	1,289,820円	2007/12/1
		41E8868	4年間 オンサイト・スーパー サービス	674,200円	707,910円	2008/12/1
181584H	DS4800 1815-84H	41E8869	5年間 オンサイト・スーパー サービス	1,303,400円	1,368,570円	2007/12/1
		41E8665	4年間オンサイト修理/12x6	582,700円	611,835円	2008/12/1
		41E8666	5年間オンサイト修理/12x6	1,165,400円	1,223,670円	2007/12/1
		41E8667	4年間オンサイト修理/24x7	728,300円	764,715円	2008/12/1
		41E8668	5年間オンサイト修理/24x7	1,456,700円	1,529,535円	2007/12/1
171010U	FAStT EXP100	41E8870	4年間 オンサイト・スーパー サービス	788,300円	827,715円	2008/12/1
		41E8871	5年間 オンサイト・スーパー サービス	1,531,700円	1,608,285円	2007/12/1
		13P5017	4年間オンサイト修理/12x6	219,800円	230,790円	2005/12/1
		13P5018	4年間オンサイト修理/24x7	274,700円	288,435円	2005/12/1
1740710	FAStT EXP710	41C5132	3年間 オンサイト・スーパー サービス	250,800円	263,340円	2006/12/1
		41C5133	4年間 オンサイト・スーパー サービス	442,600円	464,730円	2005/12/1
		13P6773	保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/12x6	144,800円	152,040円	2006/12/1
		13P6774	保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/24x7	181,000円	190,050円	2006/12/1
		13P6775	保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/12x6	289,600円	304,080円	2005/12/1
17331RU 17332RX	EXP400 ストレージ拡張装置	13P6776	保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/24x7	362,100円	380,205円	2005/12/1
		41C5143	4年間 オンサイト・スーパー サービス	241,000円	253,050円	2006/12/1
		41C5144	5年間 オンサイト・スーパー サービス	437,100円	458,955円	2005/12/1

## ストレージ拡張装置

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限
17331RU 17332RX	EXP400 ストレージ拡張装置	26L8736	3年間オンサイト修理/24x7	102,900円	108,045円	2007/5/31
		13P5736	4年間オンサイト修理/12x6	171,500円	180,075円	2006/5/31
		26L8836	4年間オンサイト修理/24x7	188,600円	198,030円	2006/5/31

テープ装置

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限
36232LX	3623シリーズ 1.6/3.2TB LTO 2 テープ・オートローダー	13P6767	3年間オンサイト修理/12x6	147,000円	154,350円	2009/3/1
		13P6768	3年間オンサイト修理/24x7	183,700円	192,885円	2009/3/1
36232SX	SDLT320 テープ・オートローダー	26L8867	4年間オンサイト修理/12x6	269,500円	282,975円	2008/3/1
		26L8868	4年間オンサイト修理/24x7	336,800円	353,640円	2008/3/1
		13P5067	4年間営業日以降対応修理 (NBD)8x5	91,800円	96,390円	2008/3/1
		13P6867	5年間オンサイト修理/12x6	392,000円	411,600円	2007/3/1
		13P6868	5年間オンサイト修理/24x7	490,000円	514,500円	2007/3/1
		13P6067	5年間営業日以降対応修理 (NBD)8x5	183,700円	192,885円	2007/3/1
4560SLX	SDLT/LTO モジュラー・テープ・ライブラリ (Rack)	26L8715	3年間オンサイト修理/24x7	588,000円	617,400円	2006/8/31
		13P5715	4年間オンサイト修理/12x6	980,000円	1,029,000円	2005/8/31
		26L8815	4年間オンサイト修理/24x7	1,078,000円	1,131,900円	2005/8/31

テープ格納装置

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限
45591UX	1U xSeries テープ・エンクロージャー	26L6861	3年間オンサイト修理/12x6	58,800円	61,740円	2008/3/1
		26L6862	3年間オンサイト修理/24x7	73,500円	77,175円	2008/3/1
		13P5861	4年間オンサイト修理/12x6	107,800円	113,190円	2007/3/1
		13P5862	4年間オンサイト修理/24x7	134,700円	141,435円	2007/3/1
		13P6861	5年間オンサイト修理/12x6	156,800円	164,640円	2006/3/1
		13P6862	5年間オンサイト修理/24x7	196,000円	205,800円	2006/3/1
45594UX	4U Rack Mount テープ・エンクロージャー	26L6009	3年間オンサイト修理/12x6 CRU	111,700円	117,285円	2009/12/1
		26L6010	3年間オンサイト修理/24x7 CRU	139,600円	146,580円	2009/12/1
		26L8009	4年間オンサイト修理/12x6 CRU	204,800円	215,040円	2008/12/1
		26L8010	4年間オンサイト修理/24x7 CRU	256,000円	268,800円	2008/12/1
		13P6309	5年間オンサイト修理/12x6 CRU	297,900円	312,795円	2007/12/1
		13P6310	5年間オンサイト修理/24x7 CRU	372,400円	391,020円	2007/12/1
		26L6011	3年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	141,100円	148,155円	2009/12/1
		26L6012	3年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	169,000円	177,450円	2009/12/1
		26L8011	4年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	244,000円	256,200円	2008/12/1
		26L8012	4年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	295,200円	309,960円	2008/12/1
		13P6311	5年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	346,900円	364,245円	2007/12/1
		13P6312	5年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	421,400円	442,470円	2007/12/1
4559FHX	フルハイト テープ・エンクロージャー	13P6765	3年間オンサイト修理/12x6	69,300円	72,765円	2008/3/1
		13P6766	3年間オンサイト修理/24x7	86,700円	91,035円	2008/3/1
		26L8865	4年間オンサイト修理/12x6	127,200円	133,560円	2007/3/1
		26L8866	4年間オンサイト修理/24x7	159,000円	166,950円	2007/3/1
		13P5065	4年間営業日以降対応修理 (NBD)8x5	43,300円	45,465円	2007/3/1
		13P6865	5年間オンサイト修理/12x6	185,000円	194,250円	2006/3/1
4559HHX	ハーフハイト テープ・エンクロージャー	13P6866	5年間オンサイト修理/24x7	231,200円	242,760円	2006/3/1
		13P6065	5年間営業日以降対応修理 (NBD)8x5	86,700円	91,035円	2006/3/1
		13P6763	3年間オンサイト修理/12x6	82,300円	86,415円	2008/3/1
		13P6764	3年間オンサイト修理/24x7	102,900円	108,045円	2008/3/1
		26L8863	4年間オンサイト修理/12x6	150,900円	158,445円	2007/3/1
		26L8864	4年間オンサイト修理/24x7	188,600円	198,030円	2007/3/1
4559HHX	ハーフハイト テープ・エンクロージャー	13P5063	4年間営業日以降対応修理 (NBD)8x5	51,400円	53,970円	2007/3/1
		13P6863	5年間オンサイト修理/12x6	219,500円	230,475円	2006/3/1
		13P6864	5年間オンサイト修理/24x7	274,400円	288,120円	2006/3/1
		13P6063	5年間営業日以降対応修理 (NBD)8x5	102,900円	108,045円	2006/3/1

ラック関連製品

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限
17231JX	NetBAY 1U フラットパネル・モニター・ コンソール・キット 日本語キーボード付	13P5876	3年間オンサイト修理/12x6	35,200円	36,960円	2007/12/1
		26L6860	3年間オンサイト修理/24x7	44,100円	46,305円	2007/12/1
		13P5859	4年間オンサイト修理/12x6	64,600円	67,830円	2006/12/1
		13P5860	4年間オンサイト修理/24x7	80,800円	84,840円	2006/12/1
		13P6859	5年間オンサイト修理/12x6	94,000円	98,700円	2005/12/1
		13P6860	5年間オンサイト修理/24x7	117,600円	123,480円	2005/12/1
17232NX	2U フラットパネル・モニター・コンソール・キット	13P5876	3年間オンサイト修理/12x6	35,200円	36,960円	2009/12/1
		26L6860	3年間オンサイト修理/24x7	44,100円	46,305円	2009/12/1
		13P5859	4年間オンサイト修理/12x6	64,600円	67,830円	2008/12/1
		13P5860	4年間オンサイト修理/24x7	80,800円	84,840円	2008/12/1
		13P6859	5年間オンサイト修理/12x6	94,000円	98,700円	2007/12/1
		13P6860	5年間オンサイト修理/24x7	117,600円	123,480円	2007/12/1
1735L04	4 Port ローカル・コンソール・マネージャ	26L8711	3年間オンサイト修理/24x7	29,000円	30,450円	2006/5/31
1735R16	16 Port リモート・コンソール・マネージャ	26L8712	3年間オンサイト修理/24x7	117,000円	122,850円	2006/5/31
17351LX	コンソール・スイッチ (1x8 ポート)	41E9321	4年間営業日以降対応修理 (NBD) 8x5	14,900円	15,645円	2009/12/1
		41E9322	5年間営業日以降対応修理 (NBD) 8x5	29,900円	31,395円	2008/12/1
		41E9323	3年間オンサイト修理/12x6	23,900円	25,095円	2010/12/1
		41E9324	4年間オンサイト修理/12x6	43,900円	46,095円	2009/12/1
		41E9325	5年間オンサイト修理/12x6	63,900円	67,095円	2008/12/1
		41E9326	3年間オンサイト修理/24x7	29,900円	31,395円	2010/12/1
		41E9327	4年間オンサイト修理/24x7	54,900円	57,645円	2009/12/1
		41E9328	5年間オンサイト修理/24x7	79,900円	83,895円	2008/12/1
		41E9329	4年間営業日以降対応修理 (NBD) 8x5	22,000円	23,100円	2009/12/1
		41E9330	5年間営業日以降対応修理 (NBD) 8x5	44,100円	46,305円	2008/12/1
17352LX	コンソール・スイッチ (2x16 ポート)	41E9331	3年間オンサイト修理/12x6	35,200円	36,960円	2010/12/1
		41E9332	4年間オンサイト修理/12x6	64,600円	67,830円	2009/12/1
		41E9333	5年間オンサイト修理/12x6	94,000円	98,700円	2008/12/1
		41E9334	3年間オンサイト修理/24x7	44,100円	46,305円	2010/12/1
		41E9335	4年間オンサイト修理/24x7	80,800円	84,840円	2009/12/1
		41E9336	5年間オンサイト修理/24x7	117,600円	123,480円	2008/12/1

ラック・ラインナップ

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限		
9306110	NetBAY11 スタンダード・ラック	26L6704	3年間オンサイト修理/12x6	58,000円	60,900円	2009/3/1		
		26L8704	3年間オンサイト修理/24x7	73,000円	76,650円	2009/3/1		
		13P5704	4年間オンサイト修理/12x6	88,000円	92,400円	2008/3/1		
		26L8804	4年間オンサイト修理/24x7	110,000円	115,500円	2008/3/1		
		13P6704	5年間オンサイト修理/12x6	117,000円	122,850円	2007/3/1		
		26L8904	5年間オンサイト修理/24x7	147,000円	154,350円	2007/3/1		
93072SX	NetBay25 S2 スタンダード・ラック	13P6771	3年間オンサイト修理/12x6	27,000円	28,350円	2011/5/31		
		13P6772	3年間オンサイト修理/24x7	33,800円	35,490円	2011/5/31		
		26L8871	4年間オンサイト修理/12x6	49,500円	51,975円	2010/5/31		
		26L8872	4年間オンサイト修理/24x7	61,900円	64,995円	2010/5/31		
		13P5071	4年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	16,900円	17,745円	2010/5/31		
		13P6871	5年間オンサイト修理/12x6	72,100円	75,705円	2009/5/31		
		13P6872	5年間オンサイト修理/24x7	90,100円	94,605円	2009/5/31		
		13P6071	5年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	33,800円	35,490円	2009/5/31		
		93074EX 93074SX	NetBay42 S2 拡張ラック	13P6769	3年間オンサイト修理/12x6	28,200円	29,610円	2011/5/31
				13P6770	3年間オンサイト修理/24x7	35,200円	36,960円	2011/5/31
26L8869	4年間オンサイト修理/12x6			51,700円	54,285円	2010/5/31		
NetBay42 S2 スタンダード・ラック	26L8870		4年間オンサイト修理/24x7	64,600円	67,830円	2010/5/31		
	13P5069		4年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	17,600円	18,480円	2010/5/31		
	13P6869		5年間オンサイト修理/12x6	75,200円	78,960円	2009/5/31		
930842E 930842S	NetBAY42 EX キャビネット	26L6173	3年間オンサイト修理/12x6	93,100円	97,755円	2008/3/1		
		26L6673	3年間オンサイト修理/24x7	117,600円	123,480円	2008/3/1		
		13P5173	4年間オンサイト修理/12x6	141,000円	148,050円	2007/3/1		
	NetBAY42 ER キャビネット	13P5673	4年間オンサイト修理/24x7	176,000円	184,800円	2007/3/1		
		13P6173	5年間オンサイト修理/12x6	188,000円	197,400円	2006/3/1		
		13P6673	5年間オンサイト修理/24x7	235,000円	246,750円	2006/3/1		

UPS

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限
21307TX	IBM UPS750TJV	26L8734	3年間オンサイト修理/24x7	23,500円	24,675円	2007/5/31
		13P5734	4年間オンサイト修理/12x6	39,200円	41,160円	2006/5/31
		26L8834	4年間オンサイト修理/24x7	43,100円	45,255円	2006/5/31
21308TX	IBM UPS1000TJV	26L8735	3年間オンサイト修理/24x7	44,100円	46,305円	2007/5/31
		13P5735	4年間オンサイト修理/12x6	73,500円	77,175円	2006/5/31
		26L8835	4年間オンサイト修理/24x7	80,800円	84,840円	2006/5/31
21309TX	IBM UPS1500TJV	26L8735	3年間オンサイト修理/24x7	44,100円	46,305円	2007/5/31
		13P5735	4年間オンサイト修理/12x6	73,500円	77,175円	2006/5/31
		26L8835	4年間オンサイト修理/24x7	80,800円	84,840円	2006/5/31
2130R30	IBM UPS3000XLV	26L8717	3年間オンサイト修理/24x7	132,000円	138,600円	2006/8/31
		13P5717	4年間オンサイト修理/12x6	220,000円	231,000円	2005/8/31
		26L8817	4年間オンサイト修理/24x7	242,000円	254,100円	2005/8/31
2130R31	IBM UPS3000XHV	26L8717	3年間オンサイト修理/24x7	132,000円	138,600円	2006/8/31
		13P5717	4年間オンサイト修理/12x6	220,000円	231,000円	2005/8/31
		26L8817	4年間オンサイト修理/24x7	242,000円	254,100円	2005/8/31
21306RX	IBM UPS 7500XHV	26L6001	3年間オンサイト修理/12x6 CRU	129,300円	135,765円	2010/5/31
		26L6002	3年間オンサイト修理/24x7 CRU	161,700円	169,785円	2010/5/31
		26L8001	4年間オンサイト修理/12x6 CRU	237,100円	248,955円	2009/5/31
		26L8002	4年間オンサイト修理/24x7 CRU	296,400円	311,220円	2009/5/31
		13P6301	5年間オンサイト修理/12x6 CRU	344,900円	362,145円	2008/5/31
		13P6302	5年間オンサイト修理/24x7 CRU	431,200円	452,760円	2008/5/31
		26L6003	3年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	158,700円	166,635円	2010/5/31
		26L6004	3年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	191,100円	200,655円	2010/5/31
		26L8003	4年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	276,300円	290,115円	2009/5/31
		26L8004	4年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	335,600円	352,380円	2009/5/31
		13P6303	5年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	393,900円	413,595円	2008/5/31
		13P6304	5年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	480,200円	504,210円	2008/5/31
		21308RX	IBM UPS 10000XHV	26L6005	3年間オンサイト修理/12x6 CRU	152,800円
26L6006	3年間オンサイト修理/24x7 CRU			191,100円	200,655円	2010/5/31
26L8005	4年間オンサイト修理/12x6 CRU			280,200円	294,210円	2009/5/31
26L8006	4年間オンサイト修理/24x7 CRU			350,300円	367,815円	2009/5/31
13P6305	5年間オンサイト修理/12x6 CRU			407,600円	427,980円	2008/5/31
13P6306	5年間オンサイト修理/24x7 CRU			509,600円	535,080円	2008/5/31
26L6007	3年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU			182,200円	191,310円	2010/5/31
26L6008	3年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU			220,500円	231,525円	2010/5/31
26L8007	4年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU			319,400円	335,370円	2009/5/31
26L8008	4年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU			389,500円	408,975円	2009/5/31
13P6307	5年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU			456,600円	479,430円	2008/5/31
13P6308	5年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU			558,600円	586,530円	2008/5/31

モニター（保守サービスはレノボ・ジャパンの扱いとなります。詳しくはThinkPlus Servicesをご参照ください。）

<http://www-6.ibm.com/jp/pc/service/thinkplus/thinkplus.html>

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限
90P0720/23K1335 90P0723	15型 TFT モニター L150P/15型 TFT モニター L150 17型 TFT モニター L170P	41C9607	2年間オンサイト修理/12x6	7,000円	7,350円	2008/12/1
		41C9608	3年間オンサイト修理/12x6	12,000円	12,600円	2007/12/1
		41C9609	4年間オンサイト修理/12x6	17,000円	17,850円	2006/12/1
レノボ・ジャパン製品番号 6636HB1/6636AC2 6734HB0	ThinkVision /ThinkVision L150 ThinkVision L170	41C9615	2年間COEサービス	3,000円	3,150円	2008/12/1
		41C9616	3年間COEサービス	6,000円	6,300円	2007/12/1
		41C9617	4年間COEサービス	9,000円	9,450円	2006/12/1
		41C9640	4年間COEサービス	3,400円	3,570円	2007/12/1
39R6096 9417HB7	17型 TFT モニター L171P ThinkVision L171p (3年COE保証)	41C9641	4年間オンサイト修理/12x6	12,200円	12,810円	2007/12/1
		41C9646	2年間COEサービス	3,100円	3,255円	2007/8/31
レノボ・ジャパン製品番号 9419HB7	ThinkVision L191p	41C9647	3年間COEサービス	6,200円	6,510円	2006/8/31
		41C9648	4年間COEサービス	9,300円	9,765円	2005/8/31
		41C9649	2年間オンサイト修理/12x6	10,900円	11,445円	2007/8/31
		41C9650	3年間オンサイト修理/12x6	18,700円	19,635円	2006/8/31
		41C9651	4年間オンサイト修理/12x6	26,500円	27,825円	2005/8/31
90P0735 レノボ・ジャパン製品番号 6736HC9	20型 TFT モニター L200P ThinkVision L200p	41C9657	2年間オンサイト修理/12x6	17,800円	18,690円	2007/8/31
		41C9658	3年間オンサイト修理/12x6	32,800円	34,440円	2006/8/31
		41C9659	4年間オンサイト修理/12x6	47,800円	50,190円	2005/8/31



# オプション & OS別ドライバー提供リスト

この表は、各オプション製品に対するデバイス・ドライバー等が、各OS標準もしくはIBMにより提供されていることを示したものです。各システム装置と、OS、オプションのサポート状況に関しましては、各システム装置のシステムガイドをご参照ください。...動作確認済み、...日本国内において動作確認済み

P/N	製品名	Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64 and Intel EM64T	Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86	Red Hat Enterprise Linux AS 3 for AMD64 and Intel EM64T	Red Hat Enterprise Linux AS 3 for x86	Red Hat Enterprise Linux ES 3 for x86	Red Hat Enterprise Linux WS 3 for x86	Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 for the Intel Itanium2 Processor	Red Hat Enterprise Linux AS 2.1	Red Hat Enterprise Linux ES 2.1	Red Hat Enterprise Linux WS 2.1	Red Hat 9.0	Red Hat 8.0	Red Hat 7.3	Red Hat 7.2	TurboLinux Enterprise Server 8.0	TurboLinux Enterprise Server 8.0 for the Itanium Processor Family	SUSE LINUX Enterprise Server 9.0 for AMD64/EM64T	SUSE LINUX Enterprise Server 9.0	SUSE LINUX Enterprise Server 8.0	SUSE LINUX Standard Server 8.0	SUSE Linux Enterprise Server 8.0 for the Itanium Processor Family	SUSE Linux Enterprise Server 8 for AMD 64
<b>ネットワークカード</b>																							
34L5202	High-Speed 100/16/4 Token-Ring PCI マネジメント・アダプター																						
34L5002	16/4 TOKEN-RING PCI マネジメント・アダプター																						
06P3601	10/100 Ethernet サーバー・アダプター																						
31P6301	NetXtreme 1000T Ethernetアダプター																						
31P9601	PRO/1000 モンタナ・イーサネット・アダプター																						
31P6401	NetXtreme1000 デュアルポートEthernetアダプター																						
22P7801	NetXtreme 1000 SX ファイバーEthernetアダプター																						
73P2701	IBM PRO/1000 デュアルポートEthernetアダプター																						
73P4001	Netxtreme 1000 SX+ Ethernet アダプター																						
73P4101	Netxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター																						
73P4201	Netxtreme 1000 T+ デュアルポート Ethernet アダプター																						
<b>ストレージコントローラー</b>																							
71P8594	Ultra320 SCSIコントローラー																						
13N2249	Ultra320 SCSI コントローラー																						
19K4646	PCI Ultra160 SCSI アダプター																						
71P8592	IBM ATA133 RAIDコントローラー																						
71P8648	IBM ServeRAID 7i SATA コントローラー																						
25P3492	ServeRAID 5i コントローラー																						
13N2190	IBM ServeRAID 6i+ コントローラー																						
71P8642	ServeRAID7k RAID コントローラー																						
13N2227	ServeRAID-8i SAS RAID コントローラー																						
06P5740	ServeRAID-4Lx Ultra160 SCSI コントローラー (1チャンネル)																						
32P0033	ServeRAID-6M コントローラー																						
02R0988	ServeRAID-6M コントローラー(256MB キャッシュ)																						
73P3601	iSCSI Server アダプター																						
24P0960	DS4000 FC2-133 ホスト・バス・アダプター																						
00N6881	FASiT ホスト・アダプター																						
<b>システム管理</b>																							
09N7593	リモート管理アダプター																						
59P2994	リモート管理アダプターII (J)																						
73P9341	リモート管理アダプター II SlimLine																						
<b>オプティカルドライブ 添付ソフトウェアはサポート対象外です。</b>																							
22P7047	8倍速DVD-ROMスリム・ドライブ																						
32R2905	CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ																						
32R2906	マルチバーナー ドライブ プラス																						
<b>ファイバーチャネル製品</b>																							
174290U	DS4500 ミッドレンジ・ディスク・システム																						
17421RU	FASiT700 ストレージ・サーバー																						
172260U	DS4300 ミッドレンジ・ディスク・システム モデル60U																						
172410U	DS4100 ミッドレンジ・ディスク・システム																						

各システム装置別リモート管理アダプターII (J) (59P2994)サポートOS表

	xSeries 205	xSeries 206	xSeries 225	xSeries 226	xSeries 235	xSeries 255	xSeries 305	xSeries 306	xSeries 335	xSeries 345	xSeries 365
Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition											
Windows Server 2003 Standard x64 Edition											
Windows Server 2003 Enterprise Edition (32bit)											
Windows Server 2003 Standard Edition (32bit)											
Windows Server 2003 Web Edition (32bit)											
Windows 2000 Server											
Windows 2000 Advanced Server											
Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T											
Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86											
Red Hat Enterprise Linux AS 3 for AMD64/EM64T											
Red Hat Enterprise Linux AS 3 for x86											
Red Hat Enterprise Linux ES 3											
Red Hat Enterprise Linux AS 2.1											
Red Hat Linux 9											
Red Hat Linux 8.0											
Red Hat Linux 7.3											
SUSE LINUX Enterprise Server 8											

各システム装置別リモート管理アダプターII Slimline (73P9341)サポートOS表

	xSeries 236	xSeries 260	xSeries 336	xSeries 346	xSeries 366	xSeries 460
Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition						
Windows Server 2003 Standard x64 Edition						
Windows Server 2003 Enterprise Edition (32bit)						
Windows Server 2003 Standard Edition (32bit)						
Windows Server 2003 Web Edition (32bit)						
Windows 2000 Server						
Windows 2000 Advanced Server						
Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T						
Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86						
Red Hat Enterprise Linux AS 3 for AMD64/EM64T						
Red Hat Enterprise Linux AS 3 for x86						
Red Hat Enterprise Linux ES 3 for AMD64/EM64T						
Red Hat Enterprise Linux ES 3 for x86						
Red Hat Enterprise Linux WS 3 for x86						
SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD64&EM64T						
SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86						
SUSE LINUX Enterprise Server 8						
SUSE LINUX Standard Server 8						



# オプション & OS別ドライバー提供リスト

この表は、各オプション製品に対するデバイス・ドライバー等が、各OS標準もしくはIBMにより提供されていることを示したものです。各システム装置と、OS、オプションのサポート状況に関しましては、各システム装置のシステムガイドをご参照ください。...動作確認済み、...日本国内において動作確認済み

P/N	製品名	Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 Standard x64 Edition	Windows Server 2003 Enterprise Edition (32bit)	Windows Server 2003 Standard Edition (32bit)	Windows Server 2003 Web Edition (32bit)	Windows 2000 Server	Windows 2000 Advanced Server
<b>ネットワーク・カード</b>								
34L5202	High-Speed 100/16/4 Token-Ring PCI マネジメント・アダプター							
34L5002	16/4 TOKEN-RING PCI マネジメント・アダプター							
06P3601	10/100 Ethernet サーバー・アダプター							
31P9601	PRO/1000 モンタナイーサネット・アダプター							
73P2701	IBM PRO/1000 デュアルポート Ethernet アダプター							
22P7801	NetXtreme 1000 SX ファイバー Ethernet アダプター							
31P6301	NetXtreme 1000T Ethernet アダプター							
31P6401	NetXtreme1000 デュアルポート Ethernet アダプター							
73P4001	Netxxtreme 1000 SX+ Ethernet アダプター							
73P4101	Netxxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター							
73P4201	Netxxtreme 1000 T+ デュアルポート Ethernet アダプター							
<b>ストレージ・コントローラー</b>								
71P8594	Ultra320 SCSI コントローラー							
13N2249	Ultra320 SCSI コントローラー							
19K4646	PCI Ultra160 SCSI アダプター							
71P8592	IBM ATA133 RAID コントローラー							
71P8648	IBM ServeRAID 7i SATA コントローラー							
25P3492	ServeRAID 5i コントローラー							
13N2190	IBM ServeRAID 6i+ コントローラー							
71P8642	ServeRAID 7k RAID コントローラー							
13N2227	ServeRAID-6i SAS RAID コントローラー							
06P5740	ServeRAID-4Lx Ultra160 SCSI コントローラー (1チャンネル)							
32P0033	ServeRAID-6M コントローラー							
02R0988	ServeRAID-6M コントローラー (256MB キャッシュ)							
73P3601	iSCSI Server アダプター							
24P0960	DS4000 FC2-133 ホスト・バス・アダプター							
00N6881	FASIT ホスト・アダプター							
<b>テープ装置 Windows バックアップ</b>								
48P7042	20/40GB TR7 IDE テープ駆動機構							
59P6746	VXA-2 80/160GB テープドライブ							
71P9145	36/72GB DDS G5 テープ・ドライブ							
00N7991	20/40GB 4mm DAT 駆動機構 (DDS-4)							
00N7992	120/240GB DDS-4 テープ・オートローダー							
59P6719	40/80GB ハーフハイト DLT VS80 テープ・ドライブ							
59P6745	80/160GB ハーフハイト DLT VS160 テープ・ドライブ							
59P6736	SDLT320 Tape ドライブ							
59P6717	100/200GB ハーフハイト LTO テープ・ドライブ							
00N8016	100/200GB LTO テープ機構							
59P6744	200/400GB LTO Ultrium2 テープドライブ							
360716X	1760GB/3.5TB S-DLT Tape オートローダー							
360726X	3607シリーズ 1.6/3.2TB LTO オートローダー							
36232LX	3623シリーズ 1.6/3.2TB LTO 2 テープ・オートローダー							
4560SLX	SDLT/LTO モジュラー・テープ・ライブラリ (Rack)							
<b>システム管理</b>								
09N7593	リモート管理アダプター							
59P2994	リモート管理アダプター-II (J)							
73P9341	リモート管理アダプター II SlimLine							
<b>光学ドライブ 添付ソフトウェアはサポート対象外です。</b>								
22P7047	8倍速DVD-ROMスリム・ドライブ							
32R2905	CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ							
32R2906	マルチバーナー ドライブ プラス							
<b>ファイバー・チャネル製品</b>								
174290U	DS4500 ミッドレンジ・ディスク・システム							
17421RU	FASIT700 ストレージ・サーバー							
172260U	DS4300 ミッドレンジ・ディスク・システム モデル60U							
1724100	DS4100 ミッドレンジ・ディスク・システム							

## OS別オンボード・コントローラー・ドライバー対応状況

システム装置	タイプ	Chip	Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 Enterprise Edition (32bit)	Windows 2000 Server	Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4	Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3	SUSE LINUX Enterprise Server 9
xSeries 206	SATA	SATA-150 controller (on planer)						
	SCSI RAID	Adaptec® 7901 HostRAID						
	SATA	SATA-150 controller (on planer)						
xSeries 226	SCSI RAID	Adaptec® 7902 HostRAID						
	SATA	SATA-150 controller (on planer)						
	SCSI RAID	Adaptec® 7902 HostRAID						
xSeries 236	SCSI RAID	Adaptec® 7902 HostRAID						
	SCSI RAID	Adaptec® 7902 HostRAID						
xSeries 255	SCSI	Adaptec® 7899						
xSeries 260	SAS	Adaptec® 9410						
xSeries 306	SATA RAID	SATA-150 controller (on planer) HostRAID						
	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1020 LSI RAID						
	SCSI RAID	Adaptec® 7902 HostRAID						
xSeries 346	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1030 LSI RAID						
	SCSI RAID	Adaptec® 7902 HostRAID						
xSeries 365	SCSI	LSI Logic® 53C1030						
xSeries 366	SAS	Adaptec® 9410						
xSeries 445	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1030 LSI RAID						
	SCSI RAID	LSI RAID						
xSeries 455	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1030 LSI RAID						
	SCSI RAID	LSI RAID						
xSeries 460	SAS	Adaptec® 9410						
	SCSI RAID	LSI RAID						
HS20 (8832)	IDE RAID	ATA-100 controller (on planer) MegaRAID						
	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1020 LSI RAID						
HS20 (8843)	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1020 LSI RAID						
	SCSI RAID	LSI RAID						
LS20 (8850)	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1020 LSI RAID						
	SCSI RAID	LSI RAID						
SCSI拡張モジュール (26K4847/26K4817)	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1020 LSI RAID						
	SCSI RAID	LSI RAID						
eServer 326	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1020 LSI RAID						
	SCSI RAID	LSI RAID						

(2005/10/3 現在)

## IBM Internet Homepage/PC Sales Center

より詳しい情報は...

インターネット・ホームページ <sup>1</sup>

インテル・アーキテクチャー・サーバー xSeries

**<http://www.ibm.com/jp/eserver/xseries/>**

パーソナル・ワークステーション IntelliStation

**<http://www.ibm.com/jp/pc/intellistation/>**

製品のカatalogや役に立つ情報をインターネットを使ってご覧いただくことが可能です。

<sup>1</sup> このサービスに関する情報は2005年10月現在のものです。Webに掲載されているサービス内容やURL等は事前の予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは、

IBM ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員、または、ダイヤルIBMへ。

ダイヤルIBM 受付時間：月 - 金 9:00 ~ 18:00 (祝日、12/30-1/3を除く)

**0120-041-992** フリーダイヤル

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。

**03-6220-8002**

(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

### ビジネスパートナー様向けお問合せ窓口

BP コンタクト IBM (xSeries 窓口)

営業時間 平日 9:00 ~ 12:00 および 13:00 ~ 17:00 (祝日、日本IBM創立記念日、12/30 ~ 1/3を除く)

**0120-07-2004** フリーダイヤル: ガイダンスに従ってビジネスパートナー番号を入力してください。

ビジネスパートナー番号入力後、更にガイダンスに従い、窓口をご選択願います。

<PC セールス・センターお問合せ対象製品 >

@server xSeries/BladeCenter/Intellistation Pro/@server OpenPower/TotalStorage/IBM プリンター

(注意事項)

- ・ブッシュ回線の電話よりお電話いただきますようお願いいたします。ダイヤルバルス回線の場合は、音声ガイダンスが流れ終わった後で番号をダイヤル願います。
- ・携帯電話、PHSからのアクセスを受け付けておりませんので、予めご了承ください。
- ・ご利用状況により、窓口受付時間を見直させていただく可能性がございます。悪しからずご了承くださいませようお願い申し上げます。

### グローバル・ファイナンス事業部

フリーダイヤル:

**0120-77-0409**

URL:

**<http://www.ibm.com/financing/jp/>**

「IBMダイレクト価格」は、IBMの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社WEBサイトでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「IBMダイレクト価格」製品すべてが弊社WEBサイトで購入できることを意味するものではありません。

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

IBM、e-business ロゴ、@server、Active Memory、AIX、AIX 5L、Chipkill、Light Path Diagnostics、ServeRAID、XA-32、X-Architecture、Xcel4、XpandOnDemand、xSeries、BladeCenter、ServerGuide、NetBAY3、OS/2 Warp、Hummingbird、IBM、Netfinity、Wake on LAN、IntelliStation、SMART Reaction、Universal Management Agent は、IBM Corporation の商標。

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標。

Intel、Pentium、Xeon は Intel Corporation の米国およびその他の国における商標。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標。



日本アイビーエム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12

10-05 Produced in Japan

このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM 特約店の営業担当員にご相談ください。このカタログに記載の価格は、2005年10月現在のものです、事前の予告なしに変更する場合があります。また、表示金額は、事業者向けの本体価格であり消費税は含まれません。当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。